

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- 1. НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ:** Работник по проведению простых и средней сложности изоляционных работ при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли (3 уровень квалификации).
- 2. НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ:** 19.03500.02.
- 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:** 19.035 «Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли» (регистрационный № 820, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 222н от 01.03.2017).
- 4. ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:** Аварийно-восстановительные и ремонтные (АВиР) работы в газовой отрасли.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:

Задания с выбором вариантов ответа

Задание 1. Какова характеристика поверхности трубопровода, соответствующая 3 степени очистки по ГОСТ 9.402–2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»? *(выберите один верный вариант ответа)*

1. При осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои.
2. Не более чем на 5 % поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалина занимает не более 10 % площади пластины размером 25 x 25 мм.
3. С поверхности удалены ржавчина и отслаивающаяся окалина.
4. Не более чем на 1 % поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалина занимает не более 5 % площади пластины размером 10 x 10 мм.

Задание 2. Какой должна быть толщина заводского трехслойного полиэтиленового покрытия для труб DN 1420? *(выберите один верный вариант ответа)*

1. Не менее 1,5 мм.
2. Не менее 2 мм.
3. Не менее 3 мм.
4. Не менее 4,2 мм.

Задание 3. Какой должна быть величина шага между самонарезающими винтами при креплении элементов металлопокрытия для поперечных швов? *(выберите один верный вариант ответа)*

1. 50–100 мм.
2. 100–150 мм.
3. 200–250 мм.
4. 300–350 мм.

Задание 4. При какой температуре окружающего воздуха поверхность изолируемого трубопровода необходимо подогревать? (выберите один верный вариант ответа)

1. Ниже 0 °C.
2. Ниже плюс 1 °C.
3. Ниже плюс 3 °C.
4. Ниже плюс 5 °C.

Задание 5. При какой температуре окружающего воздуха допускается производить изоляционно-укладочные работы по нанесению битумных покрытий? (выберите один верный вариант ответа)

1. Не ниже минус 40 °C.
2. Не ниже минус 30 °C.
3. Не ниже минус 20 °C.
4. Не ниже минус 15 °C.

Правильные ответы:

1. – 2
2. – 2
3. – 4
4. – 3
5. – 2

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях № 1

Трудовая функция: В/01.3 Подготовка к выполнению простых и средней сложности изоляционных работ на объектах газовой отрасли.

Трудовые действия: Визуальный осмотр места проведения изоляционных работ. Ручная и механизированная очистка трубопровода, трубопроводной арматуры и оборудования от старого изоляционного покрытия. Обеспыливание, осушка и подогрев (при необходимости) изолируемых поверхностей, в том числе механизированным способом.

Задание: Провести оценку подготовки поверхности краев заводского защитного покрытия, околовшовной зоны кольцевого сварного соединения труб в заводском защитном покрытии перед нанесением термоусаживающейся манжеты.

В ходе выполнения задания необходимо:

- определить качество подготовки поверхности металла перед нанесением манжеты (степень очистки согласно ГОСТ 9.402–2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию», шероховатость поверхности, необходимость обеспыливания, обезжикивания);
- оценить подготовку края заводского защитного покрытия перед нанесением манжеты;
- указать температуру стальной поверхности перед нанесением манжеты.


Условия выполнения задания: Получение допуска по результатам теоретического этапа профессионального экзамена, прохождение вводного инструктажа.

Место выполнения задания: Производственная площадка с выведенным из эксплуатации оборудованием/учебный полигон.

Максимальное время выполнения задания: 30 мин.

Используемое оборудование, нормативные и справочные материалы, другие источники информации:

- шурф с участком подземного трубопровода DN 1420 (DN 1220, DN 1020 мм) с заводским защитным покрытием, состоящий из двух сваренных труб с кольцевым сварным соединением, подготовленный для нанесения термоусаживающейся манжеты (рисунок 1);

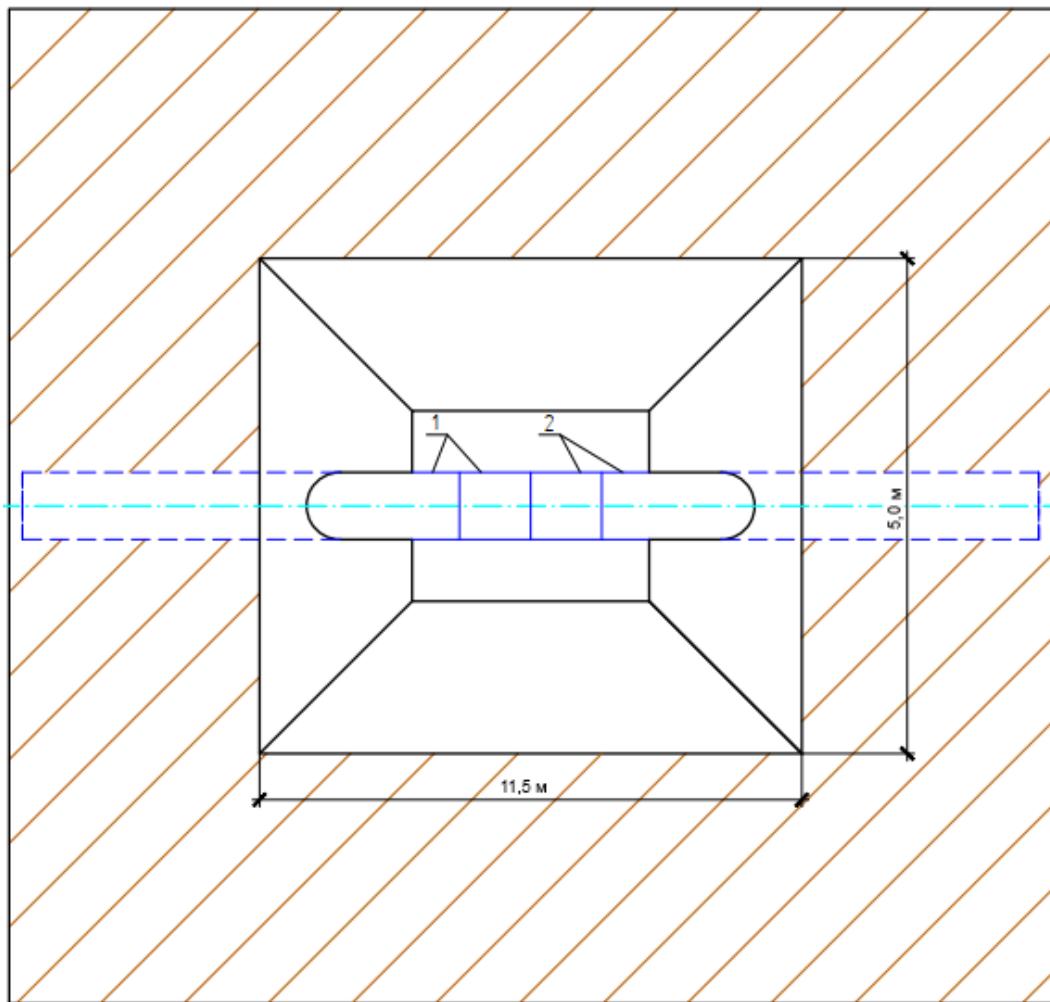

- 1 – стальная труба DN 1420x15,7 с заводским изоляционным покрытием;
2 – стальная труба DN 1420x15,7 без изоляционного покрытия

Рисунок 1. Схема участка подземного трубопровода DN 1420.

- ГОСТ 9.402–2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» (приложение 1);
- технологическая карта нанесения термоусаживающейся манжеты на сварныестыки труб в трассовых условиях (приложение 2);
- СИЗ: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из антиэлектростатической ткани с масловоодотталкивающими свойствами со световозвращающими элементами, каска защитная, очки защитные, респиратор, рукавицы, жилет сигнальный.

Критерии оценки:

Критерий считается выполненным, если ответ или действия соискателя по выполнению задания соответствуют правильному решению. В случае если соискатель допустил

неточность в ответах или действиях либо не выполнил задание, критерий считается невыполненным.

Критерий оценки	Правильное решение
Правильно выполнена оценка подготовки поверхности металла околошовной зоны сварного соединения перед нанесением термоусаживающейся манжеты	1. Правильно определена степень очистки поверхности трубы согласно ГОСТ 9.402–2004 ««Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»». 2. Правильно определена шероховатость очищенной стальной поверхности (R_z) – 40–90 мкм. 3. Определено отсутствие пыли и масляных пятен на поверхности металла
Правильно выполнена оценка качества подготовки поверхности края заводского защитного покрытия	1. Оценена подготовка поверхности защитного покрытия – выполнена шероховатость по 100 мм с обеих сторон от кромки изолируемого сварного соединения. 2. Правильно определен угол скоса кромки заводской изоляции трубы к оси трубы – 30°
Правильно указана температура нагрева поверхности металла околошовной зоны сварного соединения перед нанесением термоусаживающейся манжеты	Температура нагрева поверхности металла околошовной зоны сварного соединения перед нанесением термоусаживающейся манжеты $(90 \pm 5)^\circ\text{C}$

В соответствии с количеством выполненных критериев по заданию, соискатель получает за задание определенное количество баллов в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Расчет баллов за практическое задание

Количество критериев по заданию	Условия расчета баллов по заданию	
	выполнено критериев	присвоено баллов
3	3	20
	2	10
	1–0	0

Правила обработки результатов практического этапа профессионального экзамена:

Практический этап профессионального экзамена состоит из 2 заданий. Задания выбираются случайным образом из разных трудовых функций. Практический этап профессионального экзамена считается пройденным при условии, что соискатель выполнил 75 % и более практических заданий, набрав 30 баллов и более в соответствии с системой подсчета баллов.

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Работник по проведению простых и средней сложности изоляционных работ при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли» (3 уровень квалификации) принимается при прохождении теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.402-2004
"Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию"
**(введен в действие [приказом](#) Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 9 июня 2005 г. N 149-ст)**

Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings. Metal surface preparation for painting

Дата введения - 1 января 2006 г.
Взамен [ГОСТ 9.402-80](#)

Введение

Незащищенные покрытиями металлы (черные и цветные) при эксплуатации в условиях умеренного, морского, тропического климата (в атмосфере или в помещении) подвергаются коррозии, которая может привести к их разрушению. Поэтому для защиты от коррозии, а также для придания изделиям декоративного вида металлические поверхности защищают с помощью лакокрасочных покрытий.

В технологическом процессе окрашивания металлических поверхностей первой операцией является подготовка поверхности. Подготовка поверхности - многостадийный процесс. В зависимости от количества стадий результатом подготовки поверхности может быть очистка поверхности или дополнительное химическое преобразование металлической поверхности с образованием конверсионных покрытий (хроматных, фосфатных, оксидных).

Конверсионные покрытия за счет своих изоляционных свойств ингибируют механизм подпленочной коррозии и улучшают физико-механические свойства последующего лакокрасочного слоя, что позволяет противостоять коррозионным процессам и обеспечивать требуемый срок службы изделия.

Настоящий стандарт не только устанавливает требования к качеству окрашиваемой поверхности, но и содержит рекомендации по технологическим процессам подготовки поверхности, позволяющим получать требуемое качество.

Характеристики лакокрасочных покрытий в большой степени зависят от состояния поверхности, подготовленной к окрашиванию. Основными факторами, влияющими на эти характеристики, являются наличие ржавчины, окалины, загрязнений (пыль, масла, соли, влага), качество конверсионных покрытий. В настоящем стандарте регламентированы требования к состоянию металлических поверхностей, подлежащих окрашиванию.

В данном стандарте основное вниманиеделено технологическим процессам химической подготовки поверхности. Даны рекомендации по выбору технологических процессов подготовки поверхности в зависимости от типа металла и условий эксплуатации окрашенных изделий. Механическая подготовка поверхности представлена в виде обзора существующих методов. Относительно области применения, эффективности и ограничений механической подготовки поверхности приведены ссылки на международные стандарты.

При выборе типа неметаллических неорганических покрытий, используемых для окрашивания цветных металлов и их сплавов, нужно руководствоваться [ГОСТ 9.303-84](#). В настоящем стандарте установлены требования только к фосфатным покрытиям на

черных металлах.

Технологические процессы подготовки поверхности цветных металлов: оксидирование, анодное окисление и хроматирование алюминия, хроматирование цинка и кадмия приведены в ГОСТ 9.305-84.

В стандарте приведены основные термины и определения, относящиеся к подготовке поверхности. Оценка поверхности, подготовленной к окрашиванию, дана в соответствии с международными стандартами. В стандарте приведены ссылки на основные международные стандарты по подготовке поверхности стальных подложек перед окрашиванием.

В настоящий стандарт включены требования охраны здоровья и безопасности персонала и защиты окружающей среды.

Настоящий стандарт не затрагивает финансовые вопросы, но несоблюдение его требований может стать причиной серьезных экономических последствий, так как некачественная подготовка поверхности изделий существенно снижает срок службы лакокрасочного покрытия.

Введение настоящего стандарта будет способствовать оптимизации технологических процессов подготовки поверхности в промышленности, что несомненно приведет к повышению качества окрашивания.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия, детали, сборочные единицы и полуфабрикаты (далее - изделия) из черных, цветных металлов и сплавов и устанавливает общие требования к качеству поверхности изделий, предназначенных к окрашиванию, и технологии подготовки поверхности, в том числе к окрашиванию методами катодного и анодного электроосаждения и к нанесению порошковых покрытий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.008-82 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения

ГОСТ 9.010-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования. Методы контроля

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.072-77 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.305-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий

ГОСТ 9.314-90 Единая система защиты от коррозии и старения. Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие требования

ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.008-75 Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.010-82 Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.016-87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антакоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.028-82 Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.013-85* Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

[ГОСТ 12.4.023-84](#) Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля

[ГОСТ 12.4.028-76](#) Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

[ГОСТ 12.4.029-76](#) Фартуки специальные. Технические условия

[ГОСТ 12.4.034-2001 \(ЕН 133-90\)](#) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

[ГОСТ 12.4.068-79](#) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

[ГОСТ 12.4.099-80](#) Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

[ГОСТ 12.4.100-80](#) Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

[ГОСТ 12.4.121-83](#) Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

[ГОСТ 12.4.131-83](#) Халаты женские. Технические условия

[ГОСТ 12.4.132-83](#) Халаты мужские. Технические условия

[ГОСТ 12.4.137-84](#) Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

[ГОСТ 17.2.3.02-78](#) Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

[ГОСТ 380-94](#) Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

[ГОСТ 701-89](#) Кислота азотная концентрированная. Технические условия

[ГОСТ 857-95](#) Кислота соляная синтетическая. Технические условия

[ГОСТ 1381-73](#) Уротропин технический. Технические условия

[ГОСТ 1625-89](#) Формалин технический. Технические условия

[ГОСТ 2184-77](#) Кислота серная техническая. Технические условия

[ГОСТ 2263-79](#) Натр едкий технический. Технические условия

[ГОСТ 2567-89](#) Кислота фтористоводородная техническая. Технические условия

[ГОСТ 2789-73](#) Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения

[ГОСТ 2874-82**](#) Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

[ГОСТ 3134-78](#) Уайт-спирит. Технические условия

[ГОСТ 3647-80](#) Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

[ГОСТ 3956-76](#) Силикагель технический. Технические условия

[ГОСТ 4147-74](#) Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия

[ГОСТ 4148-78](#) Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия

[ГОСТ 4197-74](#) Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия

[ГОСТ 4204-77](#) Реактивы. Кислота серная. Технические условия

[ГОСТ 4220-75](#) Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

[ГОСТ 4233-77](#) Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

[ГОСТ 4461-77](#) Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

[ГОСТ 5100-85](#) Сода кальцинированная техническая. Технические условия

[ГОСТ 5272-68](#) Коррозия металлов. Термины

[ГОСТ 5632-72](#) Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие,

жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия

ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 9485-74 Железо (III) сернокислое 9-водное. Технические условия

ГОСТ 9976-94 Трихлорэтатилен технический. Технические условия

ГОСТ 10678-76 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия

ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия

ГОСТ 11964-81 Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия

ГОСТ 12265-78 Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-3-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 27597-88 Изделия электронной техники. Метод оценки коррозионной стойкости

ГОСТ 27651-88 Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия

ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия

ГОСТ 27653-88 Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия

ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.008, ГОСТ 9.072, ГОСТ 12.0.002, ГОСТ 5272, ГОСТ 17.1.1.01, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 подготавка поверхности: Обработка основного покрываемого металла механическим, электрохимическим и/или химическим способом с целью улучшения

адгезии лакокрасочного материала и коррозионных свойств окрашенной поверхности.

3.2 ржавчина: Видимые продукты коррозии, состоящие, в случае черных металлов, главным образом, из гидратированных оксидов железа.

3.3 окалина: Толстый слой оксидов, образующийся в процессе выплавки или горячей обработки стали.

3.4 степень загрязнения: Общее количество загрязнений: масляных, смазочных, солей, пыли на единице площади обрабатываемого изделия.

3.5 степень окисления: Условно оцениваемые коррозионные поражения поверхности основного обрабатываемого металла, имеющие различную химическую и физическую природу.

3.6 степень очистки от оксидов: Условно оцениваемые коррозионные поражения поверхности металла после обработки одним из способов удаления оксидов.

3.7 точка росы: Температура, при которой влага из воздуха конденсируется на твердой поверхности.

3.8 вторичная коррозия: Небольшое образование ржавчины на поверхности стали в результате подготовки поверхности.

3.9 конверсионное покрытие: Неметаллическое неорганическое покрытие, полученное в результате химического или электрохимического взаимодействия металла с раствором. В состав конверсионного покрытия входят ионы обработанного металла.

4 Общие требования

4.1 В производственных помещениях, предназначенных для подготовки поверхности и хранения изделий, температура окружающей среды должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не более 80%.

При необходимости подготовку поверхности и хранение обработанных изделий проводят в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже 5°C.

Температура стальной поверхности, прошедшей подготовку поверхности к окрашиванию, должна быть на 3°C выше точки росы.

Примечание - Подготовку поверхности крупногабаритных изделий, а также конструкций, окрашиваемых на открытом воздухе или в помещении при температуре окружающей среды ниже 5°C, проводят по согласованию с заказчиком для кратковременной защиты. Классификацию изделий по габаритам - по ГОСТ 9.410.

4.2 Не допускается попадание на подготовленную поверхность изделия воды, коррозионно-активных жидкостей и их паров.

4.3 После подготовки поверхности изделия незамедлительно окрашивают. При необходимости хранение изделий после подготовки поверхности проводят при условиях, исключающих загрязнение поверхности и коррозию.

Сроки хранения:

при отсутствии неметаллических неорганических покрытий (фосфатного, хроматного и др.) - не более 16 ч;

при наличии неметаллических неорганических покрытий - не более 72 ч для изделий, окрашиваемых жидкими лакокрасочными материалами, и не более 16 ч - для изделий, окрашиваемых электро-осаждаемыми (ката- и анофорезными) и порошковыми полимерными материалами.

4.4 На поверхностях изделий, подлежащих подготовке к окрашиванию, не допускаются заусенцы, острые кромки радиусом менее 2,0 мм, сварочные брызги, наплывы пайки, прижоги, остатки флюса.

Наличие заусенцев, острых кромок, сварочных брызг и наплыпов пайки и их расположение на поверхностях невидовых деталей допускается, если это установлено НД на изделие.

4.5 На поверхности литьих изделий не допускаются неметаллические макровключения, пригары, нарушения сплошности металла в виде раковин, трещин, спаев, неровностей в виде приливов, утолщений, ужимин, складок, за исключением указанных в НД на отливки.

4.6 Горячеоцинкованный прокат под окрашивание изготавливают по НД, в которой предусматривают промасливание, но без пассивации и без узора кристаллизации.

4.7 Поверхности, подлежащие подготовке к окрашиванию, классифицируют по степеням загрязнения ([таблица 1](#)) и окисления ([таблица 2](#)).

Таблица 1 - Степени загрязнения и характеристики загрязненной поверхности

Степень загрязнения	Характеристика загрязненной поверхности
Первая	Наличие тонких слоев минеральных масел, смазочных, смазочно-охлаждающих эмульсий, смешанных с металлической стружкой и пылью, до 2 г/м ²
Вторая	Наличие толстых слоев консервационных смазок, масел и трудноудаляемых загрязнений, графитовых смазок, нагаров, шлифовальных и полировальных паст выше 2 г/м ²
Примечание – Степени загрязнения изделий определяют гравиметрическим методом согласно приложению А .	

Таблица 2 - Степени окисления и характеристики окисленной поверхности

Степень окисления	Характеристика окисленной поверхности
A	Поверхность стали почти полностью покрыта прочно сцепленной с металлом прокатной окалиной, но почти без ржавчины
B	Поверхность стали начала ржаветь, от нее начинает отставать прокатная окалина
C	Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, или с которой окалина была удалена; на поверхности при визуальном осмотре наблюдаются отдельные питтинги
D	Поверхность стали с отставшей в результате коррозии

прокатной окалиной, на которой наблюдается питтинг на всей поверхности при визуальном осмотре

4.8 Рекомендуется марку, тип и количество консервационных и технологических (прокатных) масел согласовывать с изготовителем металла.

Шероховатость металлических поверхностей - по ГОСТ 2789 и ГОСТ 9.032.

4.9 Для 1-го и 2-го классов покрытий по ГОСТ 9.032 допускается применение холоднокатаной стали с 1-й группой отделки поверхности по ГОСТ 9045 с содержанием

поверхностного углерода не более 7 МГ/м^2 на поверхности. Данные показатели согласовываются между потребителем и изготовителем стали.

4.10 Оценку окисления поверхности цветных металлов и сплавов устанавливают с учетом рекомендаций приложения 2 ГОСТ 27597.

5 Подготовка поверхности

5.1 Основной целью подготовки поверхности является удаление с нее веществ, препятствующих окрашиванию и ускоряющих коррозионные процессы, а также получение поверхности, обеспечивающей требуемую адгезию с металлической подложкой лакокрасочного покрытия.

5.2 Подготовка поверхности состоит из ряда операций, первой из которых является очистка от загрязнений. Очистку допускается проводить механическими, химическими (при помощи питьевой воды, растворителей, химических продуктов), термическими (пламенем или отжигом) методами. Методы удаления загрязнений приведены в [приложении Б](#).

5.3 Химические методы подготовки поверхности в основном используют на предприятиях автомобилестроения, машиностроения, приборостроения, производства бытовой техники и др. Механические методы подготовки поверхности используют при окрашивании крупногабаритных металлоконструкций в строительстве, нефте- и газодобывающей промышленности, судостроении и судоремонте, энергетике, городском хозяйстве и т.д.

5.4 При выборе метода подготовки поверхности учитывают исходное состояние поверхности, условия эксплуатации, материал и характеристики изделия.

5.5 Для придания поверхности дополнительной коррозионной стойкости после очистки проводят специальную химическую подготовку поверхности: фосфатирование, хроматирование, пассивирование. В результате химической подготовки поверхности формируются неорганические неметаллические покрытия, повышающие адгезию и срок службы последующего лакокрасочного покрытия.

Принципиальные схемы технологических процессов подготовки поверхности к окрашиванию приведены в [таблице 3](#).

Таблица 3 - Принципиальные технологические схемы подготовки поверхности металлов

Номер схемы подготовки поверхности	Обезжиривание		Одновременное обезжиривание и травление	Промывка водой	Одновременное обезжиривание и аморфное фосфатирование	Фосфатирование		Анодное окисление	Хроматирование	Химическое оксидирование	Промывка водой	Наполнение и пропитка	Пассивирование	Сушка
	растворителем	водным раствором				аморфное	кристаллическое							
1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
3	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
4	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+
5	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+
6	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+
7	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+
8	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+
9	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+
10	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+
11	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+
12	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+
13	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+
14	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+
15	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+
16	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+
17	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
18	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+
19	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+
20	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
21	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+
22	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+

Примечания

- 1 Знак "+" означает, что данную операцию проводят, знак "-" - не проводят.
- 2 При наличии окалины или ржавчины на поверхности окрашиваемых изделий ее удаляют травлением или механической обработкой с предварительным или одновременным обезжириванием. В отдельных случаях по согласованию с заказчиком допускается окрашивание по плотно сцепленной окалине при наличии положительного заключения по испытаниям лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, для конкретной системы лакокрасочного покрытия и конкретных условий эксплуатации.
- 3 Если технологический процесс подготовки поверхности цветных металлов включает операцию щелочного травления, то после него проводят осветление.
- 4 Взамен фосфатирования допускается применение фосфатирующих грунтовок, при этом обезжиривание проводят растворителем или водным раствором.
- 5 Допускается перед окрашиванием электроосаждением не проводить сушку поверхности от влаги.
- 6 Последнюю промывку изделий перед окрашиванием электроосаждением и нанесением порошковых покрытий проводят деминерализованной (электропроводностью не более 20 мкСм/см) или дистиллированной водой.
- 7 Для обеспечения качественного кристаллического фосфатного покрытия проводят химическую активацию по 5.13.
- 8 Одновременному обезжириванию и фосфатированию подвергают поверхности с первой степенью загрязнения. Поверхности со второй степенью загрязнения перед нанесением аморфных покрытий подвергают предварительному обезжириванию.

5.6 Конкретную технологическую схему химической подготовки поверхности, обеспечивающую необходимое качество подготовки поверхности, выбирают по [таблице 4](#) в зависимости от условий эксплуатации, материала и характеристики изделия.

Таблица 4 - Выбор технологической схемы химической подготовки поверхности в зависимости от условий эксплуатации, материала и характеристики поверхности изделия

Условия эксплуатации по ГОСТ 9.104	Изделие		Номер схемы по таблице 3 или вид обработки
	Материал	Характеристика	
у1, хл1, ухл1, т1, ом1, в1, в2, в5, о1	Металлы 1-й и 2-й групп	Из холоднокатаного металла.	4-7
у1, у2 хл3, ухл2, т2, ом3, в3, т3, о1		Из горячекатаного металла с предварительно удаленной окалиной толщиной до 2 мм	4-11, 15
у3, ухл3, ухл4			1-15
у1, хл2	Крупногабаритное	Пароструйная обработка по таблице Б.1 (приложение Б)	
ухл3, ухл4			1, 2 или по таблице Б.1 (приложение Б)
у1, хл1, ухл1, т2, ом3	Из стального и чугунного литья, поковок и горячих штамповок	1, 2	
у1, хл1, т1, о1, ом1, в1		Из стального и чугунного литья толщиной свыше 2 мм	4, 6, 9, 11, 14, 15
в1, в2, в3, в5		Частично окрашенное: неокрашенная часть	1, 3, 12-15
		окрашенная часть	2
т1, у1, хл1, ухл1	Воспринимающее вибрационные нагрузки		9-11, 14, 15
в1, в2, в3, в5		Крупногабаритное,	1, 2

		окрашиваемое на период консервации	
B1, B2, B3, B5	Металлы группы цветные металлы	3-й и Частично окрашенное	1, 2
У1, ХЛ1, ХЛ2, УХЛ1, Т1, ОМ1, ОМ2, О1, В1, В2, В5		Все виды изделий	4-7, 19-22
У1, У2, ХЛ3, УХЛ2, Т1, Т2, ОМ3, В3, УХЛ4	Горяче- и электрооцин- кованная сталь		4-8, 11-15, 19-22
У1, ХЛ1, ХЛ2, УХЛ1, Т1, Т2, ОМ1, ОМ2, В1, В2, В5	Алюминий и его сплавы	Все виды изделий	11, 16-22
У2, УХЛ2			10-11, 17-22
У3, ХЛ3, УХЛ3, Т3, О3, ОМ3, В3, УХЛ4			3, 10-11, 16-22 или по таблице Б.1 (приложение Б)
Т1, У1, ХЛ1, УХЛ1, О1, В2, В5, ОМ1, ОМ2	Алюминиевые литейные сплавы		16-22
B1, B2, B3, B5	Любые металлы	Полностью окрашенное	1-2
У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1, Т2, ОМ1, ОМ2, В5	Титановые сплавы	Все виды изделий	1-3
У1, ХЛ1, Т1, Т2, О1, ОМ1, ОМ2, ОМ2, В5, Т3, О4	Медь и медные сплавы		1-3
Т1, Т2, ХЛ1, У1, УХЛ1, ОМ1, В1, У2, ХЛ2, ОМ2, В5, В3, УХЛ4	Алюминиевые литейные сплавы	Все виды изделий	4-7, 19-22 или по таблице Б.1 (приложение Б)
	Цинковые сплавы		1-22
У1, У2, ХЛ2, УХЛ1, Т3, ОМ3, УХЛ4	Цветные металлы и их сплавы		1-3
T1, У1, О1, М1	Листовой металл 1-й группы с	Из металла толщиной более 2 мм	1-3

плотно сцепленной прокатной окалиной		
Примечания		
1 Типы черных металлов 1, 2 и 3-й групп приведены в таблице Д.1 (приложение Д).		
2 Допускается применение других технологических схем подготовки поверхности, если они соответствуют требованиям коррозионной защиты для данных условий эксплуатации.		

5.7 В соответствии с конструктивными особенностями, назначением и другой спецификой изделий допускается по согласованию с заказчиком и разработчиком изделия применение схем подготовки поверхности, приведенных в [таблице 3](#), в условиях эксплуатации, не предусмотренных для конкретных схем, указанных в [таблице 4](#).

5.8 Подготовку поверхности изделий, эксплуатируемых в особых средах по [ГОСТ 9.032](#), проводят так же, как для условий эксплуатации У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1, Т2, ОМ1, ОМ2, В5, О1.

5.9 Окончательный выбор технологической схемы подготовки поверхности осуществляют с учетом требований [таблицы 4](#) и таких факторов как совместимость и требуемый срок службы выбранной системы лакокрасочного покрытия, наличие соответствующего оборудования, доступность поверхности и т.д.

5.10 Подготовка поверхности - многостадийный процесс. На сложных изделиях при переходе от одной стадии обработки к следующей остается некоторое количество рабочего раствора. Для правильного корректирования состава рабочего раствора необходимо учитывать это количество, которое часто имеет значимую величину. Ориентировочные количества остающегося на поверхности раствора в зависимости от группы сложности приведены в [таблице 5](#).

Таблица 5 - Количество остающегося на поверхности раствора в зависимости от группы сложности изделия

Форма изделия по ГОСТ 9.410	Группа сложности изделия	Количество остающегося раствора, см ³ /м ² , не более
Простая	1	50
Средняя	2	150
Сложная	3	300

Примечание – При обработке поверхности особо мелких изделий в корзинах или в барабанах количество остающегося на поверхности раствора приравнивают к количеству, установленному для нижестоящей группы сложности изделий.

5.11 Обезжикирование

Обезжикирование проводят при помощи питьевой воды, растворителей и

щелочных средств. Виды обработки и последовательность выполнения операций обезжиривания приведены в [таблице 6](#).

Таблица 6 - Принципиальные технологические схемы обезжикивания

Вид загрязнения	Номер схемы обезжикивания	Обработка горячей водой температурой 70 °C – 90 °C	Нагревание до температуры отекания смазок	Способ обработки				
				растворителем		водным раствором		
				Погружение или распыление	Выдержка в парах	Эмульсионный состав	Щелочной раствор	
							в одной ванне	последовательно в двух ваннах
Наличие тонких слоев минеральных масел, смешанных с пылью, смазок, смазочно-охлаждающих эмульсий, смешанных с металлической стружкой и пылью	1	-	-	+	-	-	-	-
	2	-	-	-	+	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	+	-
	4	-	-	+	+	-	-	+
	5	+	-	-	-	-	+	-
	6	-	-	-	-	-	-	+
Наличие толстых слоев консервационных смазок и масел	7	-	+	+	-	-	-	-
	8	+	-	-	-	-	+	-
	9	-	+	-	-	-	-	+
	10	-	-	+	+	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	+
	12	+	-	-	-	-	-	+

Наличие смазок, шлифовальных и полировальных паст	графитовых нагаров,	13	-	-	+	+	-	+	-
	и	14	-	-	+	-	-	+	-
		15	-	-	-	-	+	+	-
		16	-	-	-	-	+	-	+
		17	-	-	-	-	+	-	-
		18	+	-	-	-	+	+	-

Примечание - Знак "+" означает, что данную операцию проводят, знак "-" - не проводят.

5.11.1 Обезжикивание питьевой водой

Метод заключается в подаче струи питьевой воды на очищаемую поверхность. Давление воды зависит от удаляемых загрязнений, таких как водорастворимые материалы, рыхлый слой ржавчины и старые лакокрасочные покрытия со слабой адгезией, и должно быть не более 70 МПа. Удаление масла, смазки и т.п. проводят водой температурой не ниже 70°C. Если в процессе обезжикивания используются поверхностно-активные вещества, необходима последующая промывка поверхности чистой питьевой водой.

5.11.2 Пароструйная обработка

5.11.2.1 Пароструйную обработку проводят пароводяной смесью температурой 130°C - 140°C и давлением 0,9-3,0 МПа.

5.11.2.2 При впрыскивании в пароводяную струю моющего концентрата проводят пароструйное обезжикивание металлической поверхности.

5.11.2.3 При впрыскивании в пароводяную струю концентрата для одновременного обезжикивания и фосфатирования проводят одновременное обезжикивание и аморфное фосфатирование металлической поверхности.

5.11.2.4 После пароструйной обработки, проводимой с применением химических средств, изделия промывают питьевой водой и сушат.

5.11.2.5 Допускается для изделий, окрашиваемых жидкими красками и эксплуатирующихся в условиях ХЛ3, Т3, УЗ, УХЛ3, УХЛ4, ОМ3 по ГОСТ 9.104, после пароструйной обработки не проводить последующие промывку и сушку, если это не приводит к ухудшению защитных свойств лакокрасочных покрытий.

5.11.3 Обезжикивание растворителями

5.11.3.1 В качестве растворителей для обезжикивания поверхности используют трихлорэтилен стабилизированный, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), уайт-спирит (нефрас-С4-155/200), нефрас-С 50/170.

5.11.3.2 Обезжикивание хлорированными растворителями проводят при наличии оборудования, позволяющего регенерировать отработанные растворители.

5.11.3.3 Не допускается обрабатывать трихлорэтиленом:

- изделия, смоченные водой или водными растворами;
- изделия из алюминия и его сплавов, содержащие большое количество стружки или имеющие небольшую толщину (менее 0,5 мм);
- изделия из титана и его сплавов, используемые в авиастроении.

5.11.3.4 Водородный показатель pH водной вытяжки трихлорэтилена - не менее 6. При использовании нестабилизированного трихлорэтилена в него добавляют

стабилизатор СТАТ-1 в количестве 5-10 $\text{кг}/\text{м}^3$ или 0,01 $\text{кг}/\text{м}^3$ одного из следующих веществ: триэтиламин, монобутиламин, уротропин.

5.11.3.5 Обезжикивание растворителями может проводиться как в сочетании с другими методами обезжикивания в технологическом процессе, так и самостоятельно.

В [таблице 7](#) приведены способы обработки и технологические режимы обезжикивания растворителем при удалении различных видов масляных загрязнений.

Таблица 7 - Технологические режимы обезжикивания растворителями

Наименование растворителя	Темпера-тура, °C	Давление жидкости, МПа (кгс/см ²)	Продолжительность обработки, мин		
			погруже- нием	распыле- нием	в парах раствори-

						теля
Трихлорэтилен	20 +- 5	-	1-5	-	-	
Тетрахлорэтилен	121 +- 5	-	-	-	-	2-3
Трихлорэтилен стабилизированный по ГОСТ 9976	15-40	0,05-0,30 (0,5-3,0)	-	1-2	-	
Трихлорэтилен стабилизированный по ГОСТ 9976	87 +- 5	-	-	-	-	2-3
Уайт-спирит по ГОСТ 3134	20 +- 5	-	1-5	-	-	
Нефрас-С 50/170 по ГОСТ 8505	20 +- 5	-	1-5	-	-	

5.11.3.6 Массовая концентрация масел в растворителях, предназначенных для обработки методом выдержки в парах растворителя, - не более $600 \text{ кг}/\text{м}^3$, для обработки методами погружения и распыления перед сушкой - $2 \text{ кг}/\text{м}^3$.

5.11.3.7 При небольших объемах производства допускается ручная обработка поверхности ветошью, смоченной уайт-спиритом или нефрасом-С 50/170. Ветошь необходимо менять как можно чаще.

5.11.4 Обезжикирование эмульсионными составами

5.11.4.1 Эмульсионные составы применяют, в основном, для обезжикирования металлических поверхностей со второй степенью загрязнения при наличии графитовых смазок, нагаров, шлифовальных и полировальных паст. Технологические режимы обработки эмульсионными составами приведены в [таблице 8](#).

Таблица 8 - Технологические режимы обработки эмульсионными составами

Материал обрабатываемых изделий	Массовая концентрация состава, кг/м ³	Водородный показатель, pH	Температура, °C	Давление жидкости при обработке методом распыления, МПа (кгс/см ²)	Продолжительность обработки, мин	
					погружением	распылением
Все металлы	Любой эмульсионный состав	8,2-10,0	15-70	0,1-0,2 (1,0-2,0)	5-20	1-2

5.11.4.2 При ухудшении качества обезжикирования необходимо заменить

эмulsionийный раствор. Необходимость такой замены определяют экспериментально для каждого конкретного технологического процесса.

5.11.4.3 Эмульсионные обезжиривающие растворы применяют при наличии оборудования для нейтрализации и обезвреживания отработанных растворов.

5.11.5 Обезжиривание щелочными водными растворами

5.11.5.1 Обезжиривание металлов проводят определенной маркой технического моющего средства (далее - ТМС), выбранного в соответствии с применяемым технологическим процессом и удовлетворяющего требованиям качества обезжиривания, установленного для данного процесса.

5.11.5.2 При подготовке поверхности крупногабаритных изделий сложного профиля, ремонтной подготовки поверхности, подкрашивании изделий в сборе и др. обезжиривание проводят с помощью щеток или протирочного материала, смоченных уайт-спиритом или водными растворами ТМС.

Для подготовки поверхности применяют щетки и протирочный материал, не оставляющие следов (рисок, частичек ворса, материала и др.) на обрабатываемой поверхности.

5.11.5.3 При применении водных щелочных растворов перед окрашиванием необходимо промыть изделие питьевой водой и высушить обезжиренную поверхность, если после этого не проводят другие операции подготовки поверхности.

5.11.5.4 Щелочной водный раствор периодически очищают от масла и металлических загрязнений.

5.11.5.5 Массовая концентрация масел в водных щелочных растворах, предназначенных для обработки методами погружения и распыления, - не более $2 \text{ кг}/\text{м}^3$.

5.11.5.6 Режимы и параметры щелочных водных растворов приведены в таблицах В.1, В.2 (приложение В), методы контроля и корректирования - в приложении Д.

5.12 Очистка от окалины, ржавчины и тяжелых загрязнений

5.12.1 Очистку поверхности от окалины и ржавчины проводят механическим, термическим или химическим способом. Очистку поверхности от тяжелых загрязнений (сварочного шлака, литейного пригаря, оплавленных флюсов, шлифовальной пасты, остатков формовочной смеси, старых лакокрасочных покрытий и др.) проводят механическим способом.

5.12.2 Состояние исходной поверхности металла оценивают по таблице 2. Выбор степени очистки поверхности металлов 1-й и 2-й групп от окалины и ржавчины в зависимости от условий эксплуатации проводят по таблице 9.

Таблица 9 - Степень очистки поверхности металлических изделий от окалины и ржавчины в зависимости от условий эксплуатации

Обозначение степени очистки	Характеристика очищенной поверхности	Обозначение условий эксплуатации лакокрасочных покрытий по ГОСТ 9.104	Характеристика обрабатываемых изделий и материала
1	При осмотре с шестикратным увеличением	У1, УХЛ1, ХЛ1, Т1, О1, ОМ1,	Изделия из 1-й и 2-й групп металлов,

	окалина и ржавчина не обнаружены	ОМ2, В5	подлежащие окрашиванию по 1-му и 2-му классам по ГОСТ 9.032
2	При осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои	У1, У2, УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1, ХЛ2, Т1, Т2, Т3, О1, ОМ1, ОМ2, ОМ3, В5	Изделия из 1-й и 2-й групп металлов, подлежащие фосфатированию и окрашиванию
3	Не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалина занимает не более 10% площади пластины размером 25x25 мм	У1, У2, УХЛ1, УЗ, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т2, Т3	Изделия из чугуна и стального литья, поковок и горячих штамповок, прокат и изделия сложной формы
4	С поверхности удалены ржавчина и отслаивающаяся окалина	УХЛ4	Труднодоступные места крупногабаритных изделий сложной формы из металла толщиной не менее 4 мм

Примечания

1 Типы черных металлов 1-й и 2-й групп приведены в таблице Д.1 (приложение Д).

2 Сварные швы очищают от шлака и неплотно прилегающей окалины. После сварки при помощи электродов сварные швы с флюсовым покрытием очищают от налета флюса и нейтрализуют. Значение pH поверхности, увлажненной дистиллированной водой, должно быть 6,0-8,0; контроль проводят при помощи соответствующего индикатора.

5.12.3 Поверхности изделий со степенью очистки 4 (таблица 9) окрашиванию не подлежат.

5.12.4 Выбор способа очистки поверхности металлов 1-й и 2-й групп от окалины и ржавчины, обеспечивающего требуемую степень очистки, проводят по таблице 10.

Таблица 10 - Максимальная степень очистки от окалины и ржавчины при использовании различных методов

Способ очистки от окалины и ржавчины	Степень очистки от окалины и ржавчины при исходной степени окисленности поверхности	Пример применения
--------------------------------------	---	-------------------

	A	B	C	D	
Травление	1	2	1	1	Обработка изделий любой формы. Удаление окалины и ржавчины из труднодоступных мест (карманов, отверстий, пазов и т.п.).
Струйная обработка	1	2	1	1	Обработка крупногабаритных изделий (зачистка сварных швов, удаление продуктов коррозии и т.п.), местное удаление окалины, ржавчины или старых лакокрасочных покрытий перед ремонтным окрашиванием
Механизированная очистка (вращающимися щетками, пневматическими молотками, с использованием шлифовальных шкурок и др.)	2	4	3	3	То же "
Механическая очистка ручным инструментом	3	4	4	3-4	"

Примечание - Очистка вручную допускается при наличии на поверхности легкой ржавчины или следов коррозии. При этом достигается 1-я или 2-я степень очистки от оксидов.

5.12.5 Если срок службы применяемой системы лакокрасочного покрытия, например в результате абразивного износа, разрушающего воздействия веществ и т.п., меньше срока, установленного для этой системы в любых климатических условиях, допускается по согласованию с заказчиком и разработчиком изделия проводить окрашивание поверхности со степенью очистки 4.

5.12.6 Для изделий из металла толщиной 4 мм и более, эксплуатируемых в условиях В5 по ГОСТ 9.104, срок службы которых в результате абразивного износа и разрушающего воздействия агрессивных сред не более 12 мес, допускается окрашивать поверхности со степенями очистки от оксидов 3 и 4 с применением технологических схем подготовки поверхностей 1-3 по таблице 3, а также применять грунтовки-преобразователи ржавчины или преобразователи ржавчины.

5.12.7 Механическая очистка поверхности

5.12.7.1 Механическую очистку поверхности изделий проводят при помощи ручного и механизированного инструментов, специального оборудования, а также методами струйной абразивной и струйной водной обработок.

5.12.7.2 Ручную очистку проводят с использованием проволочных щеток, шпателей, скребков, абразивных шкурок, молотков для скальвания ржавчины.

5.12.7.3 Механизированную очистку проводят с использованием вращающихся проволочных щеток, различного типа шлифовальных приспособлений, отбойных молотков, игольчатых пистолетов.

Участки поверхности, не доступные для обработки механизированным инструментом, подготавливают вручную. Очистку проводят так, чтобы отсутствовали какие-либо повреждения или дефекты поверхности (риски, вмятины и т.п.).

5.12.7.4 Сухая абразивная струйная очистка

Центробежную абразивную струйную очистку проводят на неподвижных установках или в передвижных устройствах струйной очистки, в которых абразив поступает сначала на вращающиеся колеса или лопасти, а затем равномерно с большой скоростью разбрасывается на очищаемую поверхность.

Абразивная струйная очистка сжатым воздухом осуществляется путем подачи абразива в поток воздуха, подаваемого с высокой скоростью из сопла на очищаемую поверхность. Абразив может быть впрыснут в воздушный поток из сосуда, находящегося под давлением, или увлечен воздушным потоком в процессе засасывания из сосуда, не находящегося под давлением. В воздушно-абразивный поток допускается добавлять небольшое количество воды для устранения пыли в диапазоне

размера взвешенных частиц менее 50 мкм. Расход воды составляет 15-25 $\text{дм}^3/\text{ч}$.

Абразивную струйную очистку при помощи вакуума или всасывающей головки проводят с тем отличием, что сопло встроено во всасывающую головку, которая герметично закреплена на стальной поверхности и предназначена для сбора отработанного абразива и загрязнений. Воздушно-абразивный поток может быть затянут на поверхность также при использовании пониженного давления во всасывающей головке.

5.12.7.5 Влажная абразивная струйная очистка

Влажная абразивная струйная очистка со сжатым воздухом осуществляется аналогично струйной очистке со сжатым воздухом с добавлением жидкости (обычно питьевой воды), в результате чего поверхность очищают путем воздействия на нее потока воздуха, питьевой воды и абразива.

Суспензионная струйная очистка заключается в подаче смеси мелких абразивных частиц с жидкостью при помощи насоса или сжатого воздуха на очищаемую поверхность.

Струйную очистку жидкостью под давлением проводят при помощи потока жидкости (обычно - питьевой воды) с абразивом, который через сопло направляют на очищаемую поверхность. Поток представляет собой жидкость, находящуюся под давлением, а количество добавленных абразивов, как правило, меньше, чем при влажной абразивной струйной очистке сжатым воздухом. Абразив вводят либо в сухом виде (при помощи воздуха или без него), либо в виде жидкой пасты.

Струйная очистка со сметанием представляет собой частный случай использования струйной очистки и предназначена для очистки органических и металлических покрытий или для придания им шероховатости при удалении поверхностного слоя. Струйную очистку со сметанием проводят таким образом, чтобы покрытие с сильным сцеплением, находящееся под первым слоем, не было бы пробито и сорвано с оголением подложки при столкновении с абразивом. Требуемые условия очистки поверхности согласовываются между заинтересованными сторонами. Как правило, для струйной очистки со сметанием используют струю воздуха низкого давления и мелкий абразивный порошок.

Точечная струйная очистка представляет собой обычную форму струйной очистки сжатым воздухом, когда обработке на поверхности подвергаются только отдельные точки (например, пятна ржавчины или сварки).

Водная струйная очистка заключается в подаче струи питьевой воды под давлением на очищаемую поверхность. Давление воды зависит от удаляемых загрязнений, таких как водорастворимые вещества, рыхлая ржавчина и старые лакокрасочные покрытия с плохой адгезией. Если в процессе очистки в воду добавляют поверхностно-активные вещества, то необходима последующая промывка поверхности питьевой водой.

Обычно используют следующие методы водной струйной очистки:

- очистка струей питьевой воды с высоким давлением (70-170 МПа);
- очистка струей питьевой воды со сверхвысоким давлением (свыше 170 МПа).

5.12.7.6 Газопламенная очистка

Поверхность обжигают пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. Окалину и ржавчину удаляют путем воздействия на них струи огня и высокой температуры. После очистки пламенем поверхность обрабатывают при помощи проволочных щеток с механическим приводом и перед окрашиванием дополнительно очищают от пыли и рыхлых загрязнений. Газопламенную очистку применяют при толщине металла не менее 6 мм.

5.12.7.7 Для струйной абразивной обработки применяют чугунную или стальную дробь по ГОСТ 11964 или шлифовальные материалы по [ГОСТ 3647](#).

Струйную абразивную обработку проводят при толщине металла не менее 3 мм.

Допускается струйная абразивная обработка тонкостенных изделий, если при этом не нарушается их геометрическая форма.

5.12.7.8 Изделия из коррозионно-стойких сталей после очистки шлифовальным материалом подвергают травлению для удаления металлической пыли.

При использовании неметаллических абразивов травление не применяют.

5.12.7.9 После механической обработки проводят обдув поверхности сжатым воздухом по [ГОСТ 9.010](#).

5.12.7.10 При влажной абразивной струйной очистке используют смесь абразива с водой в соотношении от 1:2 до 1:6.

5.12.7.11 Для предотвращения коррозии черных металлов в гидроабразивную сuspензию вводят один из компонентов, приведенных в [таблице 11](#).

Таблица 11 - Ингибиторы коррозии для влажной струйной абразивной очистки

Наименование ингибитора	Массовая концентрация, кг/м ³
Танин	20,0-30,0
Двухромовокислый калий (натрий) по ГОСТ 4220	0,5-1,0
Кальцинированная сода по ГОСТ 5100	1,5-2,5
Азотистокислый натрий по ГОСТ 4197	2,0-10,0

Примечание - Если после влажной струйной абразивной очистки не предусмотрена последующая химическая подготовка поверхности, то перед окрашиванием необходимо промыть поверхность питьевой водой. При использовании в качестве ингибиторов соединений хрома промывание

допускается не проводить.

5.12.8 Травление

5.12.8.1 Составы растворов и режимы травления черных и цветных металлов приведены в ГОСТ 9.305 и в [таблице В.3](#) (приложение В).

5.12.8.2 Составы растворов корректируют путем добавления травильного концентрата или соответствующих компонентов.

5.12.8.3 Допустимые массовые концентрации солей железа в травильных растворах приведены в [таблице 12](#).

Таблица 12 - Допустимые концентрации солей железа в травильных растворах

Наименование соли железа	Допустимые массовые концентрации, кг/м3, при обработке	
	погружением	распылением
Сернокислое по ГОСТ 4148 или ГОСТ 9485	150-180	250-300
Хлористое по ГОСТ 4147	200-220	300-380
Фосфорнокислое	20-25	15-18

5.12.8.4 Для удаления окалины и ржавчины с поверхности крупногабаритных изделий из металлов 1-й и 2-й групп применяют травильную пасту, которую наносят шпателем, штукатурными лопатками или пастопультом и выдерживают в течение 1-6 ч, после чего поверхность промывают водой и на 0,5-1,0 ч наносят пассивирующую пасту, затем поверхность промывают и высушивают.

5.12.8.5 Составы травильной и пассивирующей паст приведены в [таблице В.4](#) (приложение В).

5.12.8.6 При подготовке поверхности изделий, предназначенных для условий эксплуатации У1, У2, УЗ, УХЛ4, при невозможности применения струйно-абразивного метода очистки или других методов, обеспечивающих требуемые свойства покрытия, для поверхностей со степенью окисления А применяют грунтовки - преобразователи ржавчины.

5.12.8.7 Толстые слои окалины и ржавчины с изделий из черных металлов сложной формы удаляют погружением изделия в расплав гидроокиси натрия температурой 420°C - 480°C или в расплав смеси гидроокиси натрия и азотнокислого натрия температурой 450°C - 500°C в соотношении 3:1 на 10-45 мин. При этом операцию обезжикивания не проводят. Допускается применять другие методы, обеспечивающие требуемую степень очистки поверхности от оксидов.

5.12.8.8 Составы для одновременного обезжикивания и травления и режимы обработки приведены в [таблице В.5](#) (приложение В).

5.13 Химическая активация металлической поверхности перед фосфатированием
ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.13.1 Химическую активацию проводят после очистки поверхности от оксидов, масляных и иных загрязнений перед операцией кристаллического цинкфосфатирования с целью обеспечения постоянного качества фосфатного покрытия, получения фосфатных покрытий с мелкокристаллической структурой, уменьшения массы фосфатного покрытия на единицу поверхности, снижения расхода фосфатирующих концентратов.

5.13.2 Титановые активаторы АФ-1, АФ-4, АП-4 представляют собой порошкообразные продукты. Активаторы вводят в ванну промывки перед фосфатированием или в ванну обезжиривания в зависимости от имеющегося оборудования. Введение активатора в ванну обезжиривания эффективно только при использовании метода распыления. Предпочтительнее активатор добавлять во вторую ванну обезжиривания.

5.13.3 Перед введением в ванну промывки активирующие составы растворяют в дистиллированной (деминерализованной) воде согласно требованиям [таблицы Г.1](#) (приложение Г).

5.13.4 Режимы обработки активирующими растворами приведены в [таблице В.6](#) (приложение В).

5.13.5 В связи с тем, что растворы титановых активаторов АФ-1, АФ-4, АП-4 склонны к коагуляции, активирующие растворы необходимо периодически обновлять. Контроль и корректирование активирующих растворов приведены в [приложении Д](#).

5.13.6 Замену активирующего раствора проводят при ухудшении качества фосфатного покрытия (увеличение размера кристаллов и массы слоя), но не реже одного раза в две недели.

5.13.7 Расход активирующего состава определяют производственными условиями и уточняют после испытаний на конкретном оборудовании для подготовки поверхности.

5.14 Фосфатирование

5.14.1 При подготовке к окрашиванию на металлической поверхности могут быть сформированы фосфатные покрытия двух типов: кристаллические (цинкфосфатные) или аморфные (железофосфатные).

Цинкфосфатные покрытия формируются в растворах на основе однозамещенного фосфата цинка, которые также могут содержать катионы никеля, марганца, кальция и т.д.

Железофосфатные покрытия формируются в растворах на основе однозамещенных фосфатов щелочных металлов или аммония.

5.14.2 Фосфатирование применяют главным образом для обработки черных металлов, а также цинка, алюминия, кадмия. Характеристики фосфатируемости металлов приведены в [таблице Д.1](#) (приложение Д).

5.14.3 Перед фосфатированием поверхность очищают от окалины, ржавчины, жиров, масел, отпечатков пальцев и других посторонних веществ методами, совместимыми с предусматриваемым способом фосфатирования, и тщательно промывают.

5.14.4 Перед кристаллическим фосфатированием необходимо отказаться от методов и материалов очистки поверхности, способствующих формированию крупнокристаллической структуры и увеличению массы фосфатного покрытия. С этой целью не рекомендуется применять сильно щелочные ТМС (рН выше 12). Если для удаления окалины и ржавчины проводилась операция травления кислотами, то перед фосфатированием необходимо проводить нейтрализующую промывку и химическую активацию по [5.13](#).

5.14.5 Перед окрашиванием методами катодного или анодного

электроосаждения, а также перед окрашиванием порошковыми красками перед операцией цинкфосфатирования необходимо провести химическую активацию по 5.13.

5.14.6 С целью увеличения коррозионной стойкости фосфатные покрытия обрабатывают специальными пассивирующими средствами.

5.14.7 Основные типы фосфатных покрытий и их характеристики приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Характеристики конверсионных фосфатных покрытий

Тип и компоненты фосфатирующего состава	Тип конверсионного покрытия	Внешний вид фосфатного покрытия	Масса фосфатного покрытия на единицу площади, г/м ² , при нанесении на			
			черные металлы	алюминий	цинк	кадмий
Классический (Zn (2+), H ₂ PO ₄ (-), окислитель)	Цинкфосфат, цинкжелезофосфат	Цвет от светлосерого до темно-серого;	1,5-9,0	1,5-9,0	1,5-5,0	1,5-9,0
С низким цинком (Zn (2+), Ni (2+), H ₂ PO ₄ (-), окислитель)		кристаллический	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Трикационный (Zn (2+), Ni (2+), Mn (2+), H ₂ PO ₄ (-), окислитель)	Цинкфосфат, цинкжелезофосфат, цинкмарганецфосфат		1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Аморфный (Na (+), K (+), NH ₄ (+), H ₂ PO ₄ (-), окислитель)	Фосфат обрабатываемого металла плюс окислы железа в случае обработки черных металлов	Цвет радужный от светло-желтого до серо-голубого; аморфный	0,1-1,0	Менее 0,3	0,1-1,0	

5.14.8 Рекомендации по фосфатированию для обеспечения хороших физико-механических свойств и повышения коррозионной стойкости лакокрасочных покрытий приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Рекомендации по фосфатированию для обеспечения хороших физико-механических свойств и повышения коррозионной стойкости лакокрасочных покрытий

Обрабатываемый металл	Тип фосфатирующего состава	Масса фосфатного покрытия, г/м ²	Область применения
Черные металлы 1-й и 2-й групп, цинк, алюминий, кадмий	Классический, с низким цинком, трикатионный	1,5-5,0	Перед окрашиванием жидкими лакокрасочными материалами
	Аморфный	0,1-1,0	
	С низким цинком, трикатионный	1,5-4,0	Перед окрашиванием методами анодного и катодного электроосаждения
	Классический, с низким цинком, трикатионный	1,5-3,0	Перед окрашиванием порошковыми красками и перед окрашиванием с последующей деформацией
	Аморфный	0,1-1,0	

5.14.9 Технологические параметры нанесения, условия и способы корректирования, методики контроля фосфатирующих растворов, расходы химикатов - в соответствии с НД на конкретный состав.

5.14.10 Изделия с нанесенным фосфатным покрытием промывают питьевой водой и подвергают горячей сушке. При некоторых видах окрашивания с применением водных лакокрасочных материалов, например перед окрашиванием методом электроосаждения, допускается изделия не сушить.

5.14.11 Образование шлама является нормальным явлением процесса фосфатирования, однако следует избегать осаждения шлама на изделиях. Ванны фосфатирования должны очищаться от шлама путем фильтрации, отстаиванием и т.д.

5.14.12 Для приготовления фосфатирующих растворов применяют дистиллированную, деминерализованную или питьевую воду, соответствующую требованиям [таблицы Г.1](#) (приложение Г). При применении питьевой воды расход фосфатирующих составов возрастает на 10% - 15%.

Для приготовления рабочего раствора состава для одновременного обезжиривания и аморфного фосфатирования применяют питьевую воду.

5.14.13 Методы контроля и корректирования фосфатирующих растворов приведены в [приложении Д](#).

5.15 Пассивирование

5.15.1 Операцию пассивирования проводят после обезжиривания поверхности водными растворами с целью предотвращения образования вторичной коррозии при сушке изделий из стали 1-й и 2-й групп, если последующую обработку не проводят.

5.15.2 Операцию пассивирования проводят после операций фосфатирования и

хроматирования с целью повышения коррозионной стойкости фосфатных и хроматных покрытий.

5.15.3 Пассивирующие составы и технологические режимы обработки приведены в [таблице В.7](#) (приложение В).

5.15.4 Для пассивирования перед окрашиванием допускается применять бесхромовые составы на основе комплексных фторидных соединений титана, циркония или гафния, а также водорастворимых полимерных соединений, улучшающих коррозионную стойкость последующего лакокрасочного покрытия.

5.15.5 Приготовление, контроль и корректирование пассивирующих растворов приведены в [приложении Д](#).

5.15.6 Изделия с покрытиями, полученными химическим или электрохимическим способами из меди и ее сплавов, коррозионно-стойких сталей, а также изделия с цинкбарийфосфатными и цинкмагнийфосфатными покрытиями пассивируют по ГОСТ 9.305.

5.16 Промывка

5.16.1 После каждой технологической стадии химической подготовки поверхности проводят промывку поверхности питьевой водой. Число ступеней промывки определяется технологическим процессом. Увеличение числа ступеней промывки улучшает качество подготавливаемой поверхности.

5.16.2 Химические компоненты предыдущей технологической стадии после промывки могут остаться на поверхности изделия, поэтому воду в последней ванне промывки контролируют по [таблице 15](#).

Таблица 15 - Контролируемые показатели воды в последней ванне промывки

Наименование операции, после которой проводят промывку	Наименование операции, перед которой проводят промывку	Контролируемый показатель	Допустимое значение контролируемого показателя, точка, не более
Обезжикивание	Травление	Щелочность	0,5
	Активирование		1,0
	Фосфатирование		0,5
	Пассивирование		0,1
	Сушка		0,1
Травление	Активирование	Кислотность	0,5
	Фосфатирование		1,0
	Пассивирование		0,8
Фосфатирование	Пассивирование	Кислотность	1,0

Хроматирование	Пассивирование	Кислотность	1,0
----------------	----------------	-------------	-----

5.16.3 Качество исходной питьевой воды и допустимая концентрация загрязнений в последней ванне промывки перед сушкой от влаги и окрашиванием зависят от типа наносимых лакокрасочных покрытий и условий их эксплуатации. Требования к воде последней ванны промывки приведены в [таблице 16](#).

Таблица 16 - Требования к воде последней ванны промывки

Тип наносимого лакокрасочного покрытия	Условия эксплуатации по ГОСТ 9.401	Качество воды		
		Исходная вода	Вода в ванне промывки	
			Контролируемый параметр	Допустимое значение контролируемого параметра
Жидкие лакокрасочные материалы	УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, Т1, Т2, Т3, ОМ1, ОМ2, ОМ3, О1, В5, УХЛ4	Дистиллированная по ГОСТ 6709, 3-й категории по ГОСТ 9.314	Проводимость, мкСм/см, не более	50
		Питьевая по ГОСТ 2874, 2-й категории по ГОСТ 9.314, конденсат	Щелочность (после обезжиривания), точка, не более	0,5
			Кислотность (после фосфатирования, хроматирования, пассивирования), точка, не более	0,5
Электроосаждаемые лакокрасочные материалы	Любые	Дистиллированная по ГОСТ 6709, 3-й категории по ГОСТ 9.314	Проводимость, мкСм/см, не более	40
Порошковые лакокрасочные материалы	УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, Т1, Т2, Т3, ОМ1, ОМ2, ОМ3, В5, УХЛ4	Дистиллированная по ГОСТ 6709, 3-й категории по ГОСТ 9.314	Проводимость, мкСм/см, не более	40
		Питьевая по	Щелочность (после	0,5

		ГОСТ 2874, 2-й категории по ГОСТ 9.314, конденсат	обезжиривания), точка, не более	
			Кислотность (после фосфатирования, хроматирования, пассивирования), точка, не более	0,5

5.16.4 Продолжительность промывки на любой стадии технологического процесса - не менее 0,5 мин.

5.16.5 Промывки применяют как при методе погружения, так и при струйном методе; они предназначены для выполнения двух основных функций: промывания и улавливания. Ванны промывки должны быть проточными, ванна улавливания - непроточной, но с возвращением уловленного раствора в предыдущую технологическую ванну (противоточная схема).

Для снижения расходов воды и сбросов сточных промывочных вод рекомендуется создание противоточных схем промывок.

5.16.6 Расход воды на промывку Q , $\text{дм}^3/\text{ч}$, определяют по формуле

$$Q = nqF \sqrt[N]{\alpha K_1 K_2}, \quad (1)$$

где n - число одинарных ванн промывки, прямоточных ступеней промывки или ванн (в том числе каскадных) с автономными (собственной) подачей и сливом воды;

q - удельный вынос (унос) раствора, $\text{см}^3/\text{м}^2$ (таблица 5);

F - площадь обрабатываемой поверхности, $\text{м}^2/\text{ч}$;

α - коэффициент, учитывающий число ванн улавливания: $\alpha=0,4$ при одной, $\alpha=0,15$ при двух и $\alpha=0,06$ при трех ваннах улавливания;

N - число ступеней проточной промывки;

K_1 - кратность разбавления, вычисляемая по формуле

$$K_1 = \frac{C_0}{C_{\text{пп}}}, \quad (2)$$

где C_0 - концентрация раствора в технологической ванне, точки;

$C_{\text{пп}}$ - предельно допустимая концентрация технологического раствора в последней ванне промывки, точки;

K_2 - коэффициент, учитывающий метод обработки (при методе погружения $K_2=1$, при струйном методе $K_2=1, 1$).

5.17 Сушка подготовленных изделий

5.17.1 Способы и режимы сушки изделий приведены в [таблице 17](#).

Таблица 17 - Способы сушки изделий после химической подготовки поверхности

Характеристика изделия	Способ сушки	Температура, °C
Толстостенные и крупногабаритные изделия	Обдув сжатым воздухом или горячим воздухом от тепловых пушек	15-110
Изделия, транспортируемые на подвесных или ленточных конвейерах периодического или непрерывного действия: обезжиренные, фосfatированные, пассивированные хроматированные	В камерах сушки туникового типа периодического действия и в камерах проходного типа периодического и непрерывного действий	60-130
		Не более 60
Изделия, транспортируемые тельфером, кран-балкой или автооператором: обезжиренные, фосfatированные, пассивированные хроматированные	В камерах сушки периодического действия с закрывающимися створками	
		60-130
	В камерах сушки периодического действия с закрывающимися створками или без них	Не более 60
Примечание - Сушку проводят до полного высыхания поверхности.		

5.17.2 При обезжиривании изделий с помощью щеток или протирочного материала, смоченных уайт-спиритом, допускается протереть поверхность насухо чистым обтирочным материалом, не оставляющим ворса, и обдувать сухим очищенным сжатым воздухом.

5.17.3 Применяют камеры сушки любого типа, обеспечивающие рециркуляцию горячего воздуха, газодинамический обдув изделий и удаление с них паров влаги.

5.17.4 Сушку деталей, транспортируемых в барабанах из полипропилена, проводят не вынимая их из барабанов в сушильной камере с циркуляцией нагретого воздуха температурой не более 80°C.

5.17.5 Качество сжатого воздуха для обдувки изделий - в соответствии с требованиями ГОСТ 9.010.

5.18 Подготовка поверхности к ремонтному окрашиванию

5.18.1 Подготовку изделий к ремонтному окрашиванию проводят по таблице 18.

Таблица 18 - Требования к подготовке поверхности к ремонтному окрашиванию

Условия эксплуатации лакокрасочных покрытий по ГОСТ 9.104	Степень подготовки поверхности к ремонтному окрашиванию	Метод удаления загрязнений и продуктов коррозии	Характеристика подготовленной поверхности
у1, хл1, ухл1, т1, т2, ом1, ом2, в5	1	Полностью удаляют старое лакокрасочное покрытие, продукты коррозии и масляные загрязнения	Не допускаются масляные загрязнения; степень очистки поверхности - 2. Дальнейшую подготовку поверхности проводят как для вновь изготавливаемых изделий
у2, хл2, уз, хл3, ухл3, ухл2, т3, ом3	2	Полностью удаляют старое лакокрасочное покрытие, ржавчину и отслаивающуюся окалину, затем поверхность обезжиривают	Допускаются прочно прилегающий тонкий несплошной слой грунтовки, отдельные точки ржавчины, небольшие куски окалины, плотно прилегающие к основе, легкий налет с ржавым оттенком в ранее прокорродировавших местах
ухл4	3	С поверхности удаляют неплотно прилегающие загрязнения органического и неорганического происхождений, местные повреждения старого лакокрасочного покрытия, отстающего от основы	Допускается неповрежденное лакокрасочное покрытие, плотно прилегающее к металлу

5.18.2 На поверхности допускаются остатки старого лакокрасочного покрытия, если оно способствует увеличению срока службы и улучшению коррозионной стойкости наносимой лакокрасочной системы, а также если оно совместимо с поверхностью.

5.18.3 Для удаления лакокрасочных покрытий с изделий в сборе или с отдельных деталей применяют смывки на основе растворителей или едкого натра, эффективные для данного вида лакокрасочной системы. Пример щелочного состава для удаления лакокрасочного покрытия приведен в [таблице В.8](#) (приложение В).

5.18.4 Жидкие смывки применяют при использовании методов окунания и распыления, пастообразные - при методе ручного нанесения. После отслаивания или вздутия лакокрасочного покрытия его удаляют щеткой или шпателем.

5.18.5 Выбор смывки проводят индивидуально в каждом конкретном случае. Применение смывок проводят по технологической инструкции, прилагаемой к каждой смывке. Наименования смывок приведены в [таблице Е.1](#) (приложение Е).

5.18.6 Для обезжиривания частично или полностью окрашенных изделий используют слабощелочные, нейтральные водные составы или уайт-спирит.

5.18.7 Продолжительность операции удаления лакокрасочного покрытия определяется системой этого покрытия, его толщиной, характеристикой исходной поверхности, а также адгезией удаляемого лакокрасочного покрытия.

6 Контроль качества подготовки поверхности

6.1 Состояние поверхности изделий контролируют не позднее чем через 6 ч после подготовки поверхности, и, дополнительно, непосредственно перед окрашиванием при сроке хранения более 6 ч.

6.2 При образовании на подготовленной поверхности вторичной коррозии ее удаляют, если она ухудшает свойства последующего лакокрасочного покрытия.

6.3 Если подготовка поверхности состоит из нескольких операций, контроль при необходимости проводят после каждой операции.

При обработке изделий в агрегатах химической подготовки поверхности проходного типа или на автоматических линиях, состоящей из нескольких стадий, оценку качества подготовленной поверхности проводят по результатам выполнения основной стадии (фосфатирование, хроматирование и т.д.).

6.4 Контроль качества обезжиривания

6.4.1 Качество обезжиривания должно соответствовать требованиям [таблицы 19](#).

Таблица 19 - Методы контроля качества обезжиривания

Степень обезжиривания	Время до разрыва пленки воды при испытании методом смачиваемости, с	Наличие масляного пятна на фильтровальной бумаге при испытании капельным методом	Наличие темного пятна на салфетке при испытании методом протирки
Первая	Более 30	Отсутствует	Слабо выраженное, расплывчатое
Вторая	Менее 30	Слабо выраженное,	Явно выраженное

6.4.2 Контроль степени обезжиривания методом смачиваемости

Метод применяют для контроля поверхностей после ее обезжиривания водными растворами ТМС.

Метод заключается в определении времени сохранения сплошной пленки питьевой воды на обработанной поверхности до ее разрыва и основан на способности пленки воды или раствора не собираться в капли и сохраняться на чистой поверхности металла в течение определенного времени.

При определении степени обезжиривания изделие (образец) погружают в воду с содержанием солей по ГОСТ 6709 или распыляют на поверхность изделия (образца)

раствор, содержащий 50 г нигрозина в 1 дм³ воды с содержанием солей по ГОСТ 6709.

Нарушение сплошности пленки фиксируют визуально при дневном или искусственном освещении, при этом не принимают во внимание поверхность, удаленную от краев и острых кромок менее чем на 10 мм.

Степень обезжиривания характеризуется временем в секундах от начала испытаний до разрыва пленки.

6.4.3 Контроль степени обезжиривания капельным методом

Метод применяют для контроля поверхностей после обезжиривания органическими растворителями и водными моющими растворами. Перед испытанием обезжиренную поверхность изделия (образца) высушивают.

На поверхность изделия (образца) наносят 2-3 капли растворителя и выдерживают 15 с.

К испытуемому участку поверхности прикладывают лист фильтровальной бумаги и прижимают его к поверхности до полного впитывания растворителя в бумагу.

На другой лист фильтровальной бумаги наносят 2-3 капли чистого растворителя и выдерживают до его полного испарения.

При дневном или искусственном освещении сравнивают внешний вид обоих листов фильтровальной бумаги.

Степень обезжиривания определяют по наличию или отсутствию масляного пятна на первом листе.

6.4.4 Контроль степени обезжиривания методом протирки

Метод применяют для поверхностей, обезжиренных водными моющими растворами и органическими растворителями.

Качество обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием контролируют визуально при дневном или искусственном освещении. Подготовленную поверхность протирают чистой ветошью. Степень обезжиривания определяют по наличию или отсутствию на поверхности следов пыли и жировых загрязнений.

6.5 Контроль степени очистки от окалины и ржавчины

6.5.1 Степень очистки от окалины и ржавчины определяют с помощью пластины из прозрачного материала размером 25x25 мм с взаимно перпендикулярными линиями, образующими квадратики размерами 2,5x2,5 мм, которую передвигают по поверхности изделия.

6.5.2 Степень очистки от окалины и ржавчины определяют отношением числа квадратиков, занятых окалиной и ржавчиной, к общему числу квадратиков, выраженных в процентах. Контроль проводят по таблице 9. Допускается контроль после механической подготовки поверхности проводить визуально в соответствии с [1].

6.6 Контроль качества фосфатирования

6.6.1 Массу фосфатного покрытия на единицу площади поверхности определяют по [приложению Д](#).

Массу фосфатного покрытия на соответствие требованиям [таблицы 13](#) определяют периодически в зависимости от конкретных условий, но не реже одного раза в неделю.

6.6.2 Внешний вид фосфатного покрытия определяют визуально.

Цвет фосфатного покрытия зависит от типа применяемого фосфатирующего состава, марки металла, предварительной обработки (механической, термической) согласно [таблице 13](#). Оттенок цвета не нормируется.

Допускается неравномерный цвет покрытия на изделиях, прошедших термическую обработку, а также разнооттеночность фосфатного покрытия при сохранении требуемых защитных свойств нанесенного на него лакокрасочного покрытия.

Не допускается наличие ржавчины и белого солевого налета (шлама), за исключением труднодоступных поверхностей изделий сложной конфигурации.

6.6.3 Контроль защитных свойств фосфатных покрытий проводят только в сочетании с лакокрасочным покрытием по [ГОСТ 9.401](#).

6.7 Контроль pH поверхности

Измерение pH поверхности проводят непосредственно после сушки изделий, прошедших подготовку поверхности к окрашиванию. Смоченную дистиллированной водой универсальную индикаторную бумагу накладывают на поверхность изделия на 30 с, затем бумагу снимают и цвет ее сравнивают со шкалой pH.

Контроль проводят выборочно в местах скопления влаги и в местах соединения элементов.

Допускается pH поверхности определять по pH стекающей воды на последней стадии промывки; pH поверхности должен быть от 6 до 8.

6.8 Контроль химических окисных и анодно-окисных покрытий

Контроль химических окисных (хроматных, пассивных и т.д.) и анодно-окисных покрытий на цветных металлах и их сплавах проводят по ГОСТ 9.301.

7 Требования к работам, выполняемым при подготовке поверхности

7.1 Опасные и вредные производственные факторы при проведении работ по подготовке поверхности устраниют или снижают до допустимых уровней в соответствии с действующими НД и санитарными нормами.

7.2 Подготовка поверхности в производственных условиях должна проводиться в соответствии с требованиями противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений.

7.3 Количество и номенклатуру основных видов пожарной техники, необходимой для защиты участка подготовки поверхности, определяют по действующим нормам, установленным с учетом требований [ГОСТ 12.1.004](#). Используют автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, а также неавтоматические дренчерные и газовые установки пожаротушения и ручные пожарные извещатели для зданий и сооружений. При отсутствии установок автоматического пожаротушения помещения оборудуют пенными и углекислотными огнетушителями, ящиками с песком, асbestosвыми одеялами и другими противопожарными средствами по [ГОСТ 12.1.004](#).

7.4 Процессы подготовки поверхности, проводимые в том же помещении, в котором проводят окрашивание, включая транспортирование и хранение, осуществляют

с учетом требований [ГОСТ 12.1.010](#).

7.5 Требования к производственным процессам подготовки поверхности устанавливают по [ГОСТ 12.3.002](#) и [ГОСТ 12.3.005](#) в соответствии с:

выбором применяемых производственных процессов;

выбором производственных помещений и площадок (для процессов, выполняемых вне производственных помещений);

применяемыми исходными материалами, составами, концентратами;

используемым производственным оборудованием;

способами хранения и транспортирования материалов, исходных и обработанных изделий и отходов производства;

применяемыми средствами защиты работающих;

требованиями безопасности, приведенными в нормативной и технологической документации.

7.6 Общие требования к процессам подготовки поверхности - по [ГОСТ 12.3.008](#).

Процессы подготовки поверхности разрабатывают так, чтобы они обеспечивали содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны ниже предельно допустимых концентраций и не загрязняли окружающую среду (воздух, почву, водоемы) выбросами вредных веществ. Перечень вредных веществ и их предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны устанавливают по НД.

7.7 Требования при работе с составами, применяемыми при подготовке поверхности, - по [ГОСТ 12.1.007](#).

7.8 При проведении процессов подготовки поверхности для ремонтных антикоррозионных работ руководствуются требованиями [ГОСТ 12.3.016](#).

7.9 Требования к производственным помещениям

7.9.1 Производственные помещения, в которых проводят подготовку поверхности изделий, должны быть оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, освещением, канализацией в соответствии с НД, а также вентиляцией, кондиционированием воздуха и воздушного отопления по [ГОСТ 12.4.021](#).

В местах возможного поступления паров химических веществ в воздух рабочей зоны должны быть предусмотрены вытяжные устройства в соответствии с НД.

7.9.2 Общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны помещения, в котором проводят подготовку поверхности металлов, - по [ГОСТ 12.1.005](#).

7.10 Требования к производственному оборудованию

7.10.1 Общие требования к оборудованию, применяемому при подготовке поверхности, - по [ГОСТ 12.2.003](#).

7.10.2 Конструкция производственного оборудования должна исключать нагрузки, способные вызывать разрушения, представляющие опасность для работающих.

7.10.3 Эксплуатация производственного оборудования не должна приводить к накоплению зарядов статического электричества в опасном количестве. При эксплуатации производственного оборудования с неэлектрической энергией (например, пневматической, энергией пара) предусматривают мероприятия по исключению воздействия пара, скатого воздуха и т.п.

7.10.4 Производственное оборудование, работа которого сопровождается выделением вредных веществ, должно быть оборудовано устройствами для их удаления, обеспечивающими допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне, а также выбросы таких веществ в природную среду, не превышающие соответствующих норм. Контроль воздуха рабочей зоны - по [ГОСТ 12.1.016](#).

7.10.5 Обезжиривание изделий хлорированными углеводородами и эмульсионными составами на их основе проводят при условии полной механизации и

автоматизации технологического процесса в специальных герметичных установках. Контакт кожных покровов работающих с растворителями не допускается. Аналогичные требования распространяются на работы со смывками, в состав которых входят смеси хлорированных и алифатических растворителей.

7.10.6 При применении абразивного инструмента руководствуются требованиями ГОСТ 12.3.028.

7.10.7 Загрузку и возврат дроби в установки для дробеструйной и влажной струйной очистки, включение и выключение подачи сжатого воздуха, песка и пульпы проводят механизированными способами.

7.10.8 Дробеструйные, гидропескоструйные и загрузочные камеры должны быть оснащены блокировкой пусковых устройств. При выполнении абразивной струйной очистки рабочую зону огораживают, чтобы исключить распространение пыли.

7.10.9 При работе всех видов ультразвукового оборудования не допускается непосредственный контакт работающих с рабочей жидкостью, ультразвуковым инструментом и обрабатываемыми деталями.

7.10.10 Характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к защите от шума, шумовым характеристикам машин, механизмов, средств транспорта, а также измерения шума - по ГОСТ 12.1.003.

7.10.11 Защита от воздействия вибрации - по ГОСТ 12.1.012. Нормы вибрации машин должны быть установлены в эксплуатационной документации на них и проверены соответствующими службами.

7.10.12 Подачу рабочих растворов, сжатого воздуха, тепловой и электрической энергии к стационарному оборудованию проводят при обеспечении работающих необходимыми средствами защиты.

7.11 Требования к хранению и транспортированию

7.11.1 Хранение химических веществ проводят в местах, оборудованных стеллажами и шкафами и снабженных инвентарем, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для работы с вредными химическими веществами.

7.11.2 Химические вещества хранят в неповрежденной упаковке по ГОСТ 26319 с полным комплектом сопроводительной документации, оформленной в установленном порядке. При эксплуатации производственной тары соблюдают требования ГОСТ 12.3.010.

7.11.3 Наполнение цистерн, контейнеров и других больших емкостей агрессивными веществами и их опорожнение проводят механизированными способами.

7.11.4 Транспортирование химических веществ проводят в исправной чистой таре. Транспортирование бутылей с кислотами и жидкими щелочами на специальных тележках проводят два человека со скоростью не более 5 км/ч.

7.11.5 Вещества и составы хранят в таре, имеющей маркировку по ГОСТ 14192 и знаки по ГОСТ 19433.

7.11.6 Легковоспламеняющиеся вещества хранят в рабочей зоне в минимально необходимых количествах, но не более сменной нормы.

7.11.7 Погрузочно-разгрузочные работы проводят механизированным способом по ГОСТ 12.3.009.

7.12 Требования к персоналу

7.12.1 Рабочие, специалисты и руководители, обеспечивающие подготовку поверхности к окрашиванию, должны пройти обучение и проверку знаний в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

7.12.2 К производственным процессам подготовки поверхности допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр в соответствии с

действующим законодательством.

7.13 Требования к применению средств индивидуальной защиты работающих

7.13.1 Применяемые средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) работающих:

защитные очки - по ГОСТ 12.4.013;

защитная одежда при работе с кислотами - по ГОСТ 27652, ГОСТ 27654;

защитная одежда при работе со щелочами - по ГОСТ 27651, ГОСТ 27653;

индивидуальные средства защиты органов дыхания - по ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.004;

рукавицы - по ГОСТ 12.4.010;

индивидуальные средства защиты лица - по ГОСТ 12.4.023;

дерматологические защитные средства - по ГОСТ 12.4.068;

обувь кожаная специальная - по ГОСТ 12.4.137;

сапоги резиновые - по ГОСТ 12265;

перчатки резиновые - по ГОСТ 20010;

халаты - по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132;

комбинезоны - по ГОСТ 12.4.099 и ГОСТ 12.4.100;

фартуки - по ГОСТ 12.4.029;

фильтрующие противогазы - по ГОСТ 12.4.121.

7.13.2 При абразивной струйной очистке для защиты органов дыхания применяют СИЗ с принудительной подачей воздуха.

7.13.3 Выбор СИЗ проводят с учетом конкретных производственных факторов и в соответствии с ассортиментом спецодежды, специальной обуви и др.

7.13.4 Лица, не имеющие СИЗ, соответствующих характеру производственных процессов, к работе не допускаются.

7.13.5 Спецодежду подвергают обезпыливанию и стирке в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.

7.14 Требования к обезвреживанию отходов производства

7.14.1 Для снижения производственных отходов в производственных процессах подготовки поверхности необходимо применять замкнутые малоотходные технологические схемы.

7.14.2 Сточные воды от агрегатов химической подготовки поверхности перед сбросом в городскую канализацию или водоемы предварительно разбавляют питьевой водой до соответствующих предельно допустимых концентраций (далее - ПДК), установленных в НД.

7.14.3 Обезвреживание отработанных растворов проводят любым из приемлемых химических или физико-химических методов очистки сточных вод до соответствующих ПДК, установленных в НД.

7.14.4 ПДК химических веществ при сбросе в водоемы - по действующим санитарным нормам.

7.14.5 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест - по действующим санитарным нормам. Контроль содержания предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) в атмосферу - по ГОСТ 17.2.3.02.

7.14.6 Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов по НД, а также в соответствии с санитарными нормами, не допускающими превышение предельного количества накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия, и правилами охраны окружающей среды от отходов производства.

При отсутствии оборудования или возможностей для обезвреживания производственные отходы передают на специализированные предприятия или другие

предприятия, обладающие лицензией на проведение данного вида работ.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.

** В Российской Федерации действует СанПиН 2.1.4.1074-2001 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Приложение А (рекомендуемое)

Определение общего загрязнения стальных изделий

А.1 Определение общего загрязнения стальных изделий (в частности, кузова автомобиля)

А.1.1 Аппаратура, материалы, реактивы

Весы лабораторные общего назначения не ниже 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

Шаблон, изготовленный из плотного картона, металла или пластика, с окном размером 10x20 см, площадью 2 дм².

Ткань хлопчатобумажная (миткаль, рубашечная, батист и др.), не оставляющая ворсинок на поверхности металла, размером 10x10 см, площадью 1 дм².

А.1.2 Метод определения

А.1.2.1 Кусок ткани взвешивают. Результат взвешивания M_1 , г, записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

А.1.2.2 Накладывают шаблон на загрязненную поверхность и куском ткани тщательно протирают окно в шаблоне, стараясь перенести все загрязнения на ткань.

А.1.2.3 Кусок ткани взвешивают. Результаты взвешивания M_2 , г, записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

А.1.2.4 Обработка результатов

Общее загрязнение X_2 , г/дм², вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{M_2 - M_1}{S} 100, \quad (A.1)$$

где M_1 - масса чистого куска ткани, г;

M_2 - масса куска ткани с загрязнениями, г;

S - площадь обработанной поверхности, дм².

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение четырех параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать 10%.

A.2 Определение общего загрязнения стали в состоянии поставки

A.2.1 Аппаратура, материалы, реактивы

Весы лабораторные общего назначения не ниже 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Образцы стали по ГОСТ 9045 в состоянии поставки размером 150x70 мм.

Растворитель по ГОСТ 8505 или ГОСТ 3134.

Силикагель по ГОСТ 3956 влажностью 2%.

A.2.2 Проведение определения

A.2.3 Образцы взвешивают. Результат взвешивания M_1 , г, записывают до четвертого десятичного знака.

A.2.4 Образцы три раза протирают растворителем, каждый раз меняя ветошь, сушат в течение 20 мин на воздухе в вертикальном положении, а затем в эксикаторе в

течение 20 мин и взвешивают. Результат взвешивания M_2 , г, записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

A.2.5 Обработка результатов

Общее загрязнение стали X , $\text{г}/\text{м}^2$, вычисляют по формуле

$$X = \frac{M_1 - M_2}{S}, \quad (\text{A.2})$$

где M_1 - масса образца с загрязнениями в состоянии поставки, г;

M_2 - масса образца после обезжиривания растворителем, г;

S - площадь образца, м^2 .

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение четырех параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не должно

превышать $\pm 0,14 \text{ г}/\text{м}^2$.

**Приложение Б
(справочное)**

Методы удаления загрязнений

Таблица Б.1

Удаляемое вещество	Метод удаления загрязнений	Рекомендации
Смазка и масло	Обезжиривание: водой пароструйным методом эмульсионными составами водными растворами ТМС органическими растворителями	<p>Рекомендуется использовать питьевую воду с добавлением поверхностно-активных веществ. Может быть применено давление более 70 МПа. После обезжиривания промыть поверхность питьевой водой</p> <p>Рекомендуется использовать питьевую воду. Если в воду добавлены поверхностно-активные вещества, после обезжиривания промыть поверхность питьевой водой.</p> <p>После обезжиривания промыть поверхность питьевой водой</p> <p>То же</p> <p>Если при очистке применяют протирку ветошью вручную, то ее необходимо часто менять, иначе после испарения растворителя масло и смазка останутся на поверхности</p>
Водорастворимые загрязнения, например соли	Удаление водой Пароструйная обработка Удаление щелочными растворами ТМС	<p>Рекомендуется использовать питьевую воду. Может быть применено давление более 70 МПа</p> <p>После пароструйной обработки промыть поверхность питьевой водой</p> <p>После обработки рекомендуется промыть поверхность питьевой водой, так как алюминиевые, цинковые и некоторые другие виды металлических поверхностей могут подвергаться коррозии, если используются концентрированные щелочные растворы</p>
Окалина	Травление Сухая абразивная струйная очистка Влажная абразивная струйная очистка Газопламенная очистка	<p>После травления промыть поверхность питьевой водой</p> <p>При необходимости удалить остатки пыли и рыхлые отложения сдуванием сухим не содержащим масла сжатым воздухом путем отсасывания или при помощи вакуума</p> <p>После очистки промыть поверхность питьевой водой</p> <p>Для удаления с поверхности оставшихся после выжигания продуктов может потребоваться механическая очистка с</p>

		последующим удалением пыли и рыхлых отложений
Ржавчина	Травление	После травления промыть поверхность питьевой водой
	Сухая абразивная струйная очистка	При необходимости удалить остатки пыли или рыхлые отложения сдуванием сухим не содержащим масла сжатым воздухом путем отсасывания или при помощи вакуума
	Влажная абразивная струйная очистка	После очистки промыть поверхность питьевой водой
	Газопламенная очистка	Для удаления с поверхности оставшихся после выжигания продуктов может потребоваться механическая очистка с последующим удалением пыли и рыхлых отложений
	Очистка механизированным инструментом	Для очистки мест с рыхлой ржавчиной допускается использовать механические щетки. В случае прочно приставшей ржавчины допускается полировка. Остатки пыли и рыхлых отложений необходимо удалить
	Водяная струйная очистка	Применяют для удаления рыхлой ржавчины. На профиль поверхности стали влияния не оказывает
	Точечная струйная очистка	Применяют для локального удаления ржавчины
Лакокрасочные покрытия	Ручная обработка поверхности ветошью	Рекомендуется использовать смывки (пасты) на основе растворителей для покрытий, чувствительных к органическим растворителям. Остатки смывки следует удалить путем промывки поверхности растворителем. Для омыляемых покрытий рекомендуется использовать щелочные пасты. После обработки тщательно промыть поверхность питьевой водой. Протиранию подвергают небольшие участки поверхности
	Сухая абразивная струйная очистка	Остаточная пыль и рыхлые отложения могут быть удалены сдуванием сухим не содержащим масла сжатым воздухом или при помощи вакуума
	Влажная абразивная струйная очистка	Применяют для удаления лакокрасочного покрытия со слабой адгезией. В случае прочно приставших покрытий используют очистку под сверхвысоким давлением более 170 МПа.

		После очистки промыть поверхность питьевой водой
	Местная струйная очистка	Применяют для локального удаления покрытий
Продукты коррозии цинка	Струйная очистка со сметанием	Струйная очистка цинка со сметанием может быть проведена при помощи окиси алюминия (корунда), силикатов или косточковой крошки.
	Удаление щелочными водными растворами ТМС	Для удаления локальных пятен коррозии цинка допускается использовать 5%-ный (по массе) раствор аммиака в сочетании с синтетическим тампоном, несущим абразивы. Для более крупных участков допускается применять щелочные очистители. При высоких значениях рН цинк чувствителен к коррозии

Примечание - При промывании и сушке конструкций, имеющих пазы и заклепки, их необходимо обрабатывать с особой осторожностью.

Приложение В (рекомендуемое)

Составы и режимы технологических растворов химической подготовки поверхности

B.1 Составы и режимы обезжикивания

B.1.1 При обезжикивании щелочными растворами применяют готовые к употреблению ТМС.

B.1.2 Технологические параметры обезжикивания различных материалов техническими моющими средствами приведены в [таблице B.1](#).

Таблица B.1

Материал	Метод обработки	Технологический параметр				
		Массовая концентрация ТМС, кг/м ³	Щелочность, точки	Давление жидкости, МПа (кгс/см ²)	Температура, °C	Продолжительность обработки, мин
Стальной прокат, стальное и чугунное литье	Погружение	15-30	9-35	-	50-70	5-20
	Распыление	5-15	3-16	0,08-0,2 (0,8-2,0)	50-65	1-5

Алюминий, алюминиевые сплавы, цинковые сплавы	Погружение	10-20	8-20	-	50-60	5-15
	Распыление	5-15	3-16	0,08-0,2 (0,8-2,0)	50-60	1-5
Медь и ее сплавы, серебро, никель, ковар, инвар, суперинвар, титан и его сплавы	Погружение	20-40	20-40	-	60-80	3-15
	Распыление	5-15	3-15	0,08-0,2 (0,8-2,0)	40-60	1-5
Магниевые сплавы	Погружение	15-50	10-55	-	70-80	3-15
Загрунтованные или окрашенные поверхности	Распыление	4-10	2-5	0,08-0,2 (0,8-2,0)	30-60	1-5
	Погружение	10-20	9-22	-	30-60	5-20

В.1.3 Моющие растворы готовят на воде, соответствующей требованиям [таблицы Г.1](#) ([приложение Г](#)).

В.1.4 Составы для подготовки поверхности крупногабаритных изделий приведены в [таблице В.2](#).

Таблица В.2

Материал обрабатываемого изделия	Метод обработки	Состав раствора		Режим обработки		
		Наименование компонентов	Массовая концентрация, кг/м3	Температура, °C	Давление жидкости, МПа (кгс/см2)	Продолжительность, мин
Все металлы и сплавы	Погружение, протирка щетками или ветошью	Ортофосфорная кислота по ГОСТ 6552 или ГОСТ 10678 плотностью 1740 кг/м3	15-30	20-40	-	5-15
		ПАВ	0,5-10			
	Распыление	Ортофосфорная кислота по ГОСТ 6552 или ГОСТ	15-30	20-40	0,2-0,4 (2-4)	1-5

	10678 плотностью 1740 кг/м3			
ПАВ	0,3-1			

В.1.5 В качестве ПАВ применяют неионогенные (ситанолы, неонолы и др.), анионактивные (алкилсульфаты линейные, алкиларилсульфаты и сульфонаты линейные) и другие биологически разлагаемые ПАВ.

В.1.6 Необходимость замены щелочных растворов определяют экспериментально по снижению качества обезжикивания. Отработанный обезжикивающий раствор полностью заменяют после израсходования на корректирование половины исходной загрузки моющего средства.

В.2 Составы растворов и режимы травления

В.2.1 Составы растворов и режимы травления приведены в [таблице В.3](#).

Таблица В.3 - Составы растворов и режимы травления черных и цветных металлов

Наименование материала или характеристика изделия	Состав раствора			Режим травления				
	Наименование компонента	Массовая концентрация, кг/м3, при обработке		Погружение		Распыление		
		погружением	распылением	Температура, °C	Продолжительность, мин	Температура, °C	Давление жидкости, МПа (кгс/см2)	Продолжительность, мин
Изделия из 1-й и 2-й групп металлов	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	200-250	50-100	60-80	10-30	60-80	0,1-0,2 (1,0-2,0)	3-5
	Ингибитор (катапин, ПБ-6, ХОСП-10 и др.)	1-5	5-10					
Изделия из 1-й и 2-й групп металлов	Соляная кислота по ГОСТ 857	30-50	-	15-35	3-30	-	-	-
	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	175-200						
	Ингибитор (катапин, ПБ-6, ХОСП-10 и др.)	1-5						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	200-250	50-100	15-35	10-30	15-35	0,1-0,2 (0,1-2,0)	2-3
	Ингибитор (катапин, ПБ-6, ХОСП-10 и др.)	1-5	5-10					
	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	120-170	-	65-85	6-8	-	-	-
	Хлористый натрий по	140-180						

	ГОСТ 4233							
Изделия из стали, имеющие сварные швы, чугунное литье	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4202	125-200	-	15-35	50-60	-	-	-
	Хлористый натрий по ГОСТ 4233	30						
	Присадка ЧМ	1-2						
Изделия из 3-й группы металлов	Ортофосфорная кислота по ГОСТ 6552 или ГОСТ 10678	100-150	50-100	70-80	20-60	60-80	0,1-0,2 (1,0-2,0)	5-8
	Состав 1120*	100-150	-	15-40	20-60	-	-	-
Изделия из 3-й группы металлов	Соляная кислота по ГОСТ 857	200-300						
	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	50-100	-	15-35	30	-	-	-
	Хлорное железо по ГОСТ 4147	20-120						
	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	80-110						
	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	100-200	-	15-35	10-60	-	-	-
	Фтористоводородная кислота по ГОСТ 2567	15-50						
Изделия из 3-й группы металлов	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	350-400	-	15-35	10-20	-	-	-

	Фтористоводородная кислота по ГОСТ 2567	15-25						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	100-250	-	15-35	10-30	-	-	-
	Уротропин по ГОСТ 1381	10-20						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	100-250						
	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	300-400	-	15-35	5-20	-	-	-
	Ингибитор КС	2-3						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	300-600	-	15-35	5-10	-	-	-
	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	80-100						
Алюминий и алюминиевые сплавы	Едкий натр по ГОСТ 2263	40-60	-	45-60	Не более 2	-	-	-
	Едкий натр по ГОСТ 2263	10-15						
	Азотистокислый натрий по ГОСТ 4197	5-10	-	40-55	Не более 2	-	-	-
	Кальцинированная сода по ГОСТ 5100	12-15						
	Едкий натр по ГОСТ 2263	20-35	-	40-55	Не более 2	-	-	-

	Кальцинированная сода по ГОСТ 5100	20-30						
Высококрем- нистые алюминиевые сплавы	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	230-280	-	13-35	5-20	-	-	-
	Фтористоводородная кислота по ГОСТ 2567	7-10						
	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	40-52	-	15-40	1-3	-	-	-
	Фтористоводородная кислота по ГОСТ 2567	130-140						
Высококрем- нистые алюминиевые сплавы	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	660-680	-	15-35	Не более 3	-	-	-
	Фтористоводородная кислота по ГОСТ 2567	120-140						
Медь и ее сплавы	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	180-200	-	15-35	1-20	-	-	-
	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	8-12		15-35	2-30	-	-	-
	Сернокислое железо (III) по ГОСТ 9485	90-110						
Медь и ее сплавы с сильно окисленной поверхнос- тью и бериллиевые бронзы	Едкий натр по ГОСТ 2263	400-600	-	136-145	2-30	-	-	-
	Азотистокислый натрий по ГОСТ 4197	200-250						

Суперинвар, инвар, ковар без окалины	Соляная кислота по ГОСТ 857	400	-	60-80	0,1-0,3	-	-	-
	Серная кислота по ГОСТ 2185 или ГОСТ 4204	200						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	1000	-	15-25	1-2	-	-	-
	Соляная кислота по ГОСТ 857	1000	-	60-80	20-60	-	-	-
	Формалин по ГОСТ 1625	50						
Ковар, инвар, суперинвар с плотным слоем окалины	Соляная кислота по ГОСТ 857	1000	-	40-50	10-15	-	-	-
	Уротропин по ГОСТ 1381	40-50						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	1000	-	60-80	20-60	-	-	-
	Формалин по ГОСТ 1625	50						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	400	-	15-35	15-30	-	-	-
Пермаллой	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	200						
	Соляная кислота по ГОСТ 857	150						
	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	750	-	15-35	15-30	-	-	-
	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	1000						

Никель, монель-ме- талл	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	500			2-3 раза на 2-3 с с промежу- точной промывкой водой			
	Азотная кислота по ГОСТ 701 или ГОСТ 4461	5000	-	15-35		-	-	-
	Хлористый натрий по ГОСТ 4233	5-10						

* Состав 1120 допускается наносить на поверхность кистью или протирать поверхность ветошью, смоченной этим составом.

В.3 Составы травильной и пассивирующей паст приведены в [таблице В.4](#).

Таблица В.4 - Составы травильной и пассивирующей паст

Наименование компонента	Масса, кг
Травильная паста	
Вода по ГОСТ 2874	170
Ингибитор (ПБ-5, катапин, ХОСП-10 и др.)	5
Контакт Петрова	5
Серная кислота плотностью 1840 кг/м ³ по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	77
Ортофосфорная кислота плотностью 1700 кг/м ³ по ГОСТ 6552 или ГОСТ 10678	24
Соляная кислота плотностью 1190 кг/м ³ по ГОСТ 657	213
Сульфитцеллюлозный щелок	146
Инфузорная земля (трепел)	360
Пассивирующая паста	
Вода по ГОСТ 2874	492
Сульфитцеллюлозный щелок	96
Гидроокись натрия по ГОСТ 2263	9
Двухромовокислый калий (натрий) по ГОСТ 4220	23
Инфузорная земля (трепел)	380
Примечание - Допускается использовать готовые к применению составы по НД на них.	

В.4 Составы для одновременного обезжикивания и травления и режимы обработки приведены в [таблице В.5](#).

Таблица В.5 - Составы для одновременного обезжикирования и травления и режимы обработки

Наименование материала или характеристика изделия	Раствор			Режим обработки				
	Состав	Массовая концентрация, кг/м ³ , при обработке		Погружение		Распыление		
		погруже- нием	распыле- нием	Темпера- тура, °C	Продолжи- тельность, мин	Темпера- тура, °C	Давление жидкости, МПа, (кгс/см ²)	Продолжи- тельность, мин
Стальной прокат и литье	Серная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	200-250	50-100	60-70	5-15	50-60	0,08-0,20 (0,8-2,0)	3-5
		ПАВ (анионоактивное и/или неионогенное)	2-5		0,5-1,0			
	Ортофосфорная кислота по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204	20-30	20-30	50-60	10-30	50-60	0,08-0,2 (0,8-2,0)	3-5
		ПАВ (анионоактивное и/или неионогенное)	2-5		0,5-1,0			
Стальные изделия, имеющие сварные швы, чугунное литье	Ортофосфорная кислота по ГОСТ 6552 или ГОСТ 10678	150-200	50-100	70-80	5-15	60-70	0,08-0,2 (0,08-2,0)	3-5
		ПАВ (анионоактивное и/или неионогенное)	2-5		0,5-1,0			

В.5 Режимы обработки металлических изделий в растворах активаторов приведены в таблице В.6.

Таблица В.6 - Режимы обработки металлических изделий в растворах активаторов

Наименование материала или характеристика изделия	Наименование состава	Метод обработки	Значение показателя рН	Массовая концентрация, кг/м3	Режим обработки		
					Температура, °С	Давление жидкости, МПа (кгс/см2)	Продолжительность, мин
Изделия из 1-й и 2-й групп металлов	АФ-4, АП-4	Распыление	8-10	0,5-3,0	20-40	0,1-0,2 (1,0-2,0)	Не менее 0,5
	АФ-1		7,2-9,0	0,4-3,0			
	АФ-4, АП-4	Погружение	8-10	0,5-3,0	20-40	-	Не менее 1
	АФ-1		7,2-7,8	0,4-3,0			
	АФ-4, АП-4 в обезжиренном растворе	Распыление	-	0,5-3,0	40-70	0,1-0,2 (1,0-2,0)	По НД
	АФ-1 в обезжиривающем растворе			0,4-0,5			
Пружины, изделия с цементированными азотированными поверхностями	Соляная кислота по ГОСТ 857	Погружение	-	50-100	15-35	-	1,0-2,0
	Уротропин по ГОСТ 1381			40-50			

В.6 Пассивирующие составы и технологические режимы обработки приведены в таблице В.7

Таблица В.7 - Пассивирующие составы и технологические режимы обработки

Характеристика изделия	Наименование пассивирующего раствора	Массовая концентрация, кг/м ³ , при обработке		Режим обработки			
		погружением	распылением	Погружение	Распыление		
Изделия из металлов группы 1-й для межоперационной обработки	Азотистокислый натрий по ГОСТ 4197	4-5	1-2	50-60	1-2	45-50	1-2
	Моно- или триэтаноламин	5-10	3-5	40-60	2-3	40-60	1-2
	Вещества, содержащие шестивалентный хром в пересчете на хромовый ангидрид	0,1-0,2	0,1-0,2	40-50	0,5-1,0	40-50	0,5-1,0

Примечания

1 Пассивирование азотистокислым натрием и моно- или триэтаноламином применяют только для межоперационной защиты с обязательным промыванием поверхности питьевой водой перед окрашиванием.

2 При обработке методом распыления давление жидкости должно быть 0,08-0,2 МПа (0,8-2,0 кгс/см²).

3 Допускается перед окрашиванием методом электроосаждения пассивирование фосфатного покрытия не проводить, а заменить его промыванием деминерализованной или дистиллированной водой.

В.7 Пример состава щелочного раствора, применяемого для удаления лакокрасочного покрытия, приведен в [таблице В.8](#).

Таблица В.8 - Состав щелочного раствора для удаления лакокрасочного покрытия

Состав раствора	Массовая концентрация, кг/м3	Температура, °C
Гидроокись натрия по ГОСТ 2263 или ГОСТ 11078	100-300	
Натрий углекислый по ГОСТ 5100	50-100	70-95
Натрий кремнекислый по ГОСТ 13078	10-20	

**Приложение Г
(обязательное)**

**Требования
к качеству исходной воды, используемой для приготовления технологических
растворов**

Требования к качеству исходной воды, используемой для приготовления различных технологических растворов, приведены в [таблице Г.1](#).

Таблица Г.1

Технологическая стадия	Исходная вода
Обезжиривание, травление	Питьевая вода по ГОСТ 2874 , 2-й категория по ГОСТ 9.314, конденсат
Активирование, фосфатирование, хроматирование, пассивирование	Дистиллированная вода по ГОСТ 6709 , 3-й категория по ГОСТ 9.314
Промывки между технологическими стадиями и начальные стадии промывки перед окрашиванием	Питьевая вода по ГОСТ 2874 , 2-й категория по ГОСТ 9.314, конденсат
Примечание - Если необходимо повысить физико-механические и защитные свойства наносимых лакокрасочных покрытий, то в исходной питьевой воде и воде 2-й категории необходимо снизить жесткость и содержание солей железа, хлоридов, сульфатов и сухого остатка.	

**Приложение Д
(рекомендуемое)**

Контроль и корректирование составов, используемых для подготовки поверхности

Д.1 Контроль и корректирование водных обезжиривающих щелочных растворов

Д.1.1 Общую щелочность обезжиривающих растворов определяют титрованием с применением смеси индикаторов бромкрезолового зеленого и метилового оранжевого растворов соляной кислоты молярной концентрации HCl с, равной $0,1 \text{ МОЛЬ/ДМ}^3$. При этом по израсходованному объему соляной кислоты, СМ^3 , определяют щелочность в условных единицах - точках.

Д.1.2 Корректирование щелочных растворов проводят 10%-ным раствором моющего средства или непосредственно сухой моющей композицией при снижении щелочности на 3-6 точек при обработке погружением и на 2-3 точки - при обработке распылением.

Д.1.3 В случае образования большого количества пены в качестве пеногасителя применяют первичные синтетические спирты фракции $C_{10}-C_{13}$, $C_{12}-C_{14}$ - $0,4 \text{ КГ/М}^3$, уайт-спирит $0,1-0,4 \text{ КГ/М}^3$, трибутилфосфат - $0,1 \text{ КГ/М}^3$ и др.

Д.1.4 Не допускается перед окрашиванием в качестве пеногасителя применять силиконы или композиции на их основе. Особенно это касается грунтования методом электроосаждения или нанесения на металлы водных лакокрасочных материалов.

Д.2 Контроль и корректирование активирующих растворов

Д.2.1 Контроль активирующих растворов на основе титановых активаторов типов АФ-1, АФ-4, АП-4 перед операцией фосфатирования проводят по НД на применяемый процесс фосфатирования.

Если активатор по технологическому процессу добавляют во вторую ванну обезжиривания, то его контроль не проводят.

Если активатор по технологическому процессу добавляют в промывалку перед операцией фосфатирования, то контроль активирующего раствора проводят по анализу общей щелочности и pH.

Д.2.2 Метод определения общей щелочности активирующего раствора - по [Д.1.1](#).

Д.2.3 Определение pH

Определение pH проводят при помощи лабораторного pH-метра любой конструкции по НД на него.

Д.2.4 Корректирование активирующим составом

При введении растворов активаторов типов АФ-1, АФ-4, АП-4 в щелочной обезжиривающий раствор корректирование раствора проводят одновременно с корректированием раствора технического моющего средства, исходя из того, что соотношение между содержанием в растворе ТМС и активатора составляет 1,0:0,1 соответственно. Корректирование обезжиривающего раствора проводят при снижении общей щелочности на 3 точки.

Корректирование обезжиривающего раствора растворами активаторов типа АФ-4 проводят одновременно с корректированием раствора ТМС следующим образом: в

каждый 1 M^3 концентрированного 10%-ного раствора ТМС вводят $0,33 \text{ M}^3$ концентрированного 3%-ного раствора активаторов типов АФ-1, АФ-4 или АП-4. Кроме этого, каждый день перед началом работы в обезжиривающий раствор добавляют концентрированный 3%-ный раствор активатора в количестве 10% первоначального

значения.

Д.2.5 Корректирование растворами активаторов типов АФ-1, АФ-4, АП-4 при введении в промывочную воду проводят исходными составами АФ-1, АФ-4, АП-4, соответственно, исходя из расчета, что введение 0,45 кг состава АФ-1 и 0,60 кг состава АФ-4 или АП-4 в 1 M^3 рабочего раствора повышает его щелочность на 1 точку.

Д.2.6 В связи с тем, что растворы активаторов типов АФ-1, АФ-4, АП-4 склонны к коагуляции, ежедневно после окончания работы сливают 10% активирующего раствора и перед началом работы дополняют объем раствора свежеприготовленным активирующим раствором.

Д.2.7 Замену активирующего раствора проводят при ухудшении качества фосфатного покрытия (увеличение размера кристаллов и массы покрытия на единицу площади), но не реже одного раза в две недели.

Д.3 Контроль качества фосфатирования

Д.3.1 Типы черных металлов групп 1-3 и характеристики их фосфатируемости приведены в [таблице Д.1](#).

Таблица Д.1

Группа металла	Тип металла	Характеристика фосфатируемости
1	Стали углеродистые обыкновенного качества по ГОСТ 380, сталь тонколистовая малоуглеродистая по ГОСТ 9045, прокат стальной повышенной прочности по ГОСТ 19281, прокат для строительных конструкций по ГОСТ 27772, прокат тонколистовой из углеродистой стали, качественной и обыкновенного качества по ГОСТ 16523	Фосфатируются
2	Прокат из стали повышенной прочности (низколегированные стали) по ГОСТ 9281, чугун серый	Фосфатируются
3	Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные по ГОСТ 5632 и ГОСТ 20072	Не фосфатируются

Примечания

- 1 Изделия из горячекатаного металла фосфатируют после удаления окалины.
- 2 Для фосфатирования металлов [группы 2](#) требуется экспериментальный подбор режимов обработки.
- 3 Железофосфатное покрытие применяют для изделий из металлов [группы 1](#).
- 4 Фосфатирование высокопрочных сталей проводят в растворах, применяемых по нормативным документам на них.
- 5 Для получения электроосажденных лакокрасочных покрытий с высокими защитными характеристиками применяют углеродистую сталь типов 08, 08kp, 08Ю, количество поверхностных углеродистых загрязнений на которой не превышает 7 мг/м².

Д.3.2 Контроль и корректирование фосфатирующих растворов

Д.3.2.1 Корректирование фосфатирующих растворов проводят при помощи корректирующего концентрата и раствора окислителя, если в качестве окислителя используется нитрит натрия. При фосфатировании алюминия или горячеоцинкованной стали допускается корректирование проводить при помощи растворов фторидов.

Д.3.2.2 Для корректирования рабочего фосфатирующего раствора применяют корректирующий фосфатирующий концентрат, который дозируют непрерывно в рабочий раствор через дозирующий насос или периодически вручную. Периодическое дозирование допускается при неполной загруженности по производительности ванны фосфатирования.

Скорость подачи фосфатирующего концентрата v , $\text{дм}^3/\text{ч}$, вычисляют по формуле

$$v = PS, (\text{Д.1})$$

где P - расход корректирующего концентрата, $\text{дм}^3/\text{м}^2$;

S - площадь изделий, обрабатываемых за один час, м^2 .

Примечание - Следует помнить, что без корректирования рабочего фосфатирующего раствора корректирующим фосфатирующим концентратом в 1 дм^3 фосфатирующего раствора можно обработать $0,15-0,2 \text{ м}^2$ поверхности при условии сохранения качества покрытия. Концентрация нитрита натрия в фосфатирующем растворе должна быть постоянной и определяется маркой фосфатирующего концентрата и технологическими параметрами процесса фосфатирования. Пополнение нитритом натрия производится в виде 5% - 20%-ного водного раствора.

Д.3.2.3 Корректирование фосфатирующим концентратом вручную осуществляют при изменении следующих показателей: массовой концентрации катионов, общей и свободной кислотности в соответствии с требованиями технологической инструкции на применение фосфатирующего концентрата.

Примечание - Свободную кислотность определяют титрованием 10 см^3 рабочего фосфатирующего раствора раствором гидроокиси натрия молярной концентрации NaOH с, равной 0,1 $\text{МОЛЬ}/\text{дм}^3$ с индикатором метиловым оранжевым; общую кислотность - с индикатором фенолфталеином. При этом по израсходованному объему гидроокиси натрия в кубических сантиметрах определяет кислотность в условных единицах - точках.

Д.3.3 Определение массы фосфатного покрытия, приходящейся на единицу площади поверхности

Метод применим для:

- фосфатных покрытий на железе и стали;
- фосфатных покрытий на цинке и кадмии;

- фосфатных покрытий на алюминии и его сплавах.

Метод применяют только для фосфатных покрытий, которые не содержат дополнительных слоев, например масла, полимеров на водной основе или на растворителях, а также воска.

Гравиметрический метод не обнаруживает наличия мест, на которых не сформировалось фосфатное покрытие, или пятен, толщина которых меньше минимального значения, установленного для измеряемых участков. Кроме того, конкретное значение, полученное на каждом измеряемом участке, соответствует средней толщине этого участка.

Д.3.3.1 Используемая аппаратура

Стаканы из стекла или другого материала, в которых допускается растворять фосфатные покрытия.

Весы лабораторные общего назначения не ниже 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие, с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

Д.3.3.2 Требования к образцам металла

Образцы должны иметь максимальную массу 200 г и общую поверхность, достаточную для того, чтобы можно было измерить потерю массы с достаточной точностью в соответствии с требованиями к материалам или изделиям. Для обеспечения достаточной точности измерения общая поверхность должна соответствовать требованиям, приведенным в [таблице Д.2](#).

Таблица Д.2 - Корреляция площади образца и требуемой массы покрытия на единицу поверхности

Масса покрытия на единицу поверхности, г/м ²	Минимальная общая площадь образца, см ²
Менее 1	400
1-10	200
10-25	100
25-50	50
Более 50	26

Д.3.3.3 Метод отбора образцов должен соответствовать требованиям НД на изделие.

Д.3.3.4 Средства и методы удаления покрытий

Для приготовления растворов допускается применять реактивы квалификации х.ч. или ч.д.а. и дистиллированную воду или воду идентичной чистоты.

Д.3.3.5 Метод удаления фосфатных покрытий с железа и стали

Метод удаления марганецфосфатных покрытий

Для удаления марганецфосфатных покрытий используют водный раствор, содержащий 50 г оксида хрома (VI).

Высушенный образец с фосфатным покрытием площадью S , м², взвешивают.

Результат m_1 , г, записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Затем погружают образец на 15 мин в раствор для удаления покрытия, температуру которого поддерживают равной (75 ± 5) °С. После извлечения образца из раствора его сразу же промывают в проточной питьевой воде, а затем в дистиллированной воде, быстро высушивают и снова взвешивают. Операцию повторяют до тех пор, пока не будет получена постоянная масса m_2 , г.

Для каждого образца следует использовать свежеприготовленный раствор.

Метод удаления цинкфосфатных покрытий

Растворы для удаления покрытия:

раствор А - водный раствор, содержащий: едкий натр - 100 г, ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота - дигидрат тетранатриевой соли) - 90 г и триэтаноламин - 4 г в 1 дм^3 раствора;

раствор Б - раствор, содержащий 50 $\text{г}/\text{дм}^3$ оксида хрома (VI).

Высушенный образец с фосфатным покрытием площадью S , м^2 , взвешивают на аналитических весах. Результат взвешивания m_1 , г, записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Затем погружают образец на 5 мин в раствор А для удаления покрытия, температуру которого поддерживают равной (75 ± 5) °С или на 1,5-2,0 мин в раствор Б такой же температуры. После извлечения образца из раствора его сразу же промывают в проточной питьевой воде, а затем в дистиллированной воде, быстро высушивают и снова взвешивают. Операцию повторяют до тех пор, пока не

будет получена постоянная масса m_2 , г.

Для каждого образца следует использовать свежеприготовленный раствор.

Метод удаления железофосфатных покрытий

Водный раствор, содержащий 50 $\text{г}/\text{дм}^3$ оксида хрома (VI) CrO_3 .

Высушенный образец с фосфатным покрытием площадью S , м^2 , взвешивают на аналитических весах. Результат взвешивания m_1 , г, записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Затем погружают образец на 15 мин в раствор для удаления покрытия, температуру которого поддерживают равной (75 ± 5) °С. После извлечения образца из раствора его сразу же промывают в чистой проточной воде, а затем в дистиллированной воде, быстро высушивают и снова взвешивают. Операцию

повторяют до тех пор, пока не будет получена постоянная масса m_2 , г.

Для каждого образца следует использовать свежеприготовленный раствор.

Д.3.3.6 Метод удаления фосфатных покрытий с цинка и кадмия

Раствор, содержащий 20 г бихромата аммония на 1 дм^3 25% - 30%-ного раствора амиака. Во время приготовления температура раствора должна быть не более 25°C.

Высушенный образец с фосфатным покрытием площадью $S, \text{ м}^2$, взвешивают на аналитических весах. Результат взвешивания $m_1, \text{ г}$, записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Затем погружают образец на 3-5 мин в раствор для удаления покрытия температурой не выше 25°C . Эту операцию проводят при работающей вытяжной вентиляции. После извлечения образца из раствора его сразу же промывают в проточной питьевой воде, а затем в дистиллированной воде, быстро высушивают, снова взвешивают и определяют массу $m_2, \text{ г}$.

Для каждого образца берут свежеприготовленный раствор.

Д.3.3.7 Метод удаления кристаллических фосфатных покрытий с алюминия и его сплавов

Раствор для удаления покрытия - азотная кислота с массовой долей основного вещества 65% - 70%.

Высушенный образец с фосфатным покрытием площадью $S, \text{ м}^2$, взвешивают на аналитических весах. Результат взвешивания $m_1, \text{ г}$, записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Затем погружают образец на 5 мин в раствор для удаления покрытия, температуру которого поддерживают равной $(75 \pm 5)^\circ\text{C}$, либо на 15 мин в тот же раствор температурой $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$. После извлечения образца из раствора его сразу же промывают в проточной питьевой воде, а затем в дистиллированной воде, быстро высушивают и снова взвешивают. Операцию повторяют до тех пор, пока не будет получена постоянная масса $m_2, \text{ г}$.

Для каждого образца следует использовать свежеприготовленный раствор.

Д.3.3.8 Оформление результатов

Массу на единицу площади $m_s, \text{ Г/м}^2$, определяют по формуле

$$m_s = \frac{m_1 - m_2}{S}, \quad (\text{Д.2})$$

где m_1 - масса образца с покрытием, г;

m_2 - масса образца после удаления покрытия, г;

S - площадь покрытия образца, м^2 .

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение трех определений, допускаемое расхождение между которыми не превышает $0,05 \text{ Г/м}^2$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

Д.4 Приготовление, контроль и корректирование пассивирующих растворов

Д.4.1 Для приготовления пассивирующих растворов на основе хромового ангидрида и основного бихромата хрома применяют деминерализованную воду с

удельной проводимостью не более 20 мкСм/см по ГОСТ 6709.

Д.4.2 Для приготовления пассивирующих растворов на питьевой воде щелочность воды снижают до 2 точек добавлением 45%-ного раствора муравьиной кислоты. Добавление 10 см^3 раствора муравьиной кислоты в 100 см^3 воды снижает щелочность на 1 точку.

Д.4.3 Определение общей щелочности - по Д.1.1.

Д.4.4 При контроле пассивирующих растворов в процессе работы определяют pH и массовую концентрацию шестивалентного хрома.

Д.4.5 Корректирование рабочего пассивирующего раствора проводят по результатам анализа на хром (VI) и измерения pH следующим образом.

Рабочий пассивирующий раствор в течение дня корректируют по содержанию хрома добавлением основного бихромата хрома или хромового ангидрида.

Если pH пассивирующего раствора более 5, то добавляют азотную кислоту.

Если pH менее 3, то корректирование проводят добавлением раствора едкого натра (приблизительно 20%-ной концентрации) до pH, равного 3,0-5,0.

Замену пассивирующего раствора проводят 1 раз в 3 мес.

Д.4.6 Корректирование растворов моно- и триэтаноламина проводят в зависимости от потерь объема раствора, унесенного с обрабатываемыми изделиями.

Д.4.7 Корректирование растворов для пассивирования высоколегированных сталей проводят концентрированными растворами компонентов.

Приложение Е (справочное)

Материалы и химикаты, применяемые для подготовки поверхности к окрашиванию

Е.1 Материалы и химикаты, применяемые для подготовки поверхности к окрашиванию, приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1

Наименование материала, химиката
Смывки
СД, СП-6, СП-7, АФТ-1, СПС-1, СПС-2, СНБ-9, ТФ, Автосмывка
Ингибиторы
КАТАПИН, ХОСП-10, Икос-3
Растворители
Уайт-спирит (Нефрас С4-155/200), Нефрас 50/150
Пассивирующий состав
Хромовый ангидрид (Ст03)

Активирующие составы

АФ-1, АФ-4, АП-4

Составы для кристаллического фосфатирования стали, оцинкованной стали, алюминия

КФ-1, КФ-3, КФ-7, КФ-12, КФ-12К, КФ-14, КФ-14К, КФ-15, КФ-15К, КФ-16, КФ-16К, КФ-17, КФ-17К, Фосфотех-Ц1, Фосфотех-Ц2, Фосфотех-11, Фосфотех-11К, Фосфотех-14, Фосфотех-14К, Фосфотех-15, Фосфотех-15К, КФ-12М, Фосфотех-18, ФК-1, ФК-2, ФК-3, ФК-4, ФК-5, ФК-6, КНЦ-12, КНЦ-12Н, Фоскон Н-2, Фосфолит-1, Фосфолит-2

Составы для аморфного фосфатирования

КФА-8, КФА-9, КФА-10, Фосфотех-А1, Фосфотех-А2, Фосфотех-4А, Фосфотех-4В, Фосфотех-4С, ФК-7

Технические моющие средства

КМ-1, КМ-2, КМ-17, КМ-18М, КМ-19, КМ-21, КМ-22, КМ-25, КМ-26, КМ-27, КМ-28, КМ-29, ХОС-3, КИМОС П, КОС-6, КМУ-1, МД-2, АПОЛИР К, МС-15, МС-37, МЛ, ВИМОЛ, ЛАБОМИД-М, ЛАБОМИД-102, ЛАБОМИД-203, ТЕМП 100Д, ТЕМП 200Д, СОФАЛ; КОМОС-1, КОМОС-11, КОМОС-19, КОМОС-20, ТМОК-П, ТМОК-6П, ТМОК-100, ТЕМП-500, ЭЛЕКТРИН-М, ЭКОС-М, ПТС, ХС-2М, ТМОК-6Пу, ЭКОС, ПТС-5, БФК, ФОСКОН 200, ФОСКОН 200-1, ФОСКОН 200-2

Эмульсионные составы

К-1-ТМС-31, ТМС-57, Вертолин-74, Термос-1 (Термос-2), Эмульсин, Рельсин, ЭК-1-5-100

Соли

Натрий фтористый кислый, калий фтористый 2-водный

Преобразователи ржавчины

Принкор-1, СФ-1

Е.2 Допускается применять также другие материалы и составы, удовлетворяющие требованиям по коррозионной стойкости ГОСТ 9.401 и характеристикам, приведенным в [таблице 14](#).

Библиография

- [1] ИСО 8501 - 1:1988 Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень ржавления и степени подготовки непокрытой стальной основы после полного удаления прежних покрытий "Preparation of steel substrates before application of paints and

related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
нанесения термоусаживающейся манжеты «ТИАЛ-МГП» на сварныестыки труб
в трассовых условиях

1 Термоусаживающаяся манжета «ТИАЛ-МГП»

1.1 Полимерное изоляционное покрытие «ТИАЛ-МГП» состоит из двухслойной термоусаживающейся манжеты «ТИАЛ-МГП», ленты-замка «ТИАЛ-ЗП» и двухкомпонентного эпоксидного праймера «ТИАЛ-П».

1.2 Термоусаживающаяся манжета «ТИАЛ-МГП» представляет собой мерный отрезок двухслойной термоусаживающейся ленты. Манжета состоит из термосветостабилизированной, радиационно-сшитой и ориентированной полиэтиленовой основы и термоплавкого адгезионного слоя. Манжеты поставляются лентами в виде рулона или в виде мерных отрезков. Толщина и ширина манжет определяются диаметром трубы и длиной неизолированной части зоны сварного стыка. Рекомендуемые размеры манжет приведены в табл. 1.

Геометрические размеры манжет

Таблица 1

Диаметр трубы, мм	Толщина манжеты, мм		Ширина манжеты, мм		Ширина манжеты в покрытии, не менее, мм
	Номинальная	Предельное отклонение	Номинальная	Предельное отклонение	
До 273 вкл.	1,4		450		400
До 530 вкл.	1,8		450		400
До 820 вкл.	2,0	+0,2	450	+5	400
До 1420 вкл.	2,4		450		400

1.3 Замковая пластина «ТИАЛ-ЗП» представляет собой двухслойную систему из радиационно-сшитой полиэтиленовой основы с kleевым слоем, армированным стеклосеткой. «ТИАЛ-ЗП» предназначена для соединения концевых участков манжеты при проведении работ по формированию манжеты в кольцо и ее термоусаживанию. По основным характеристикам лента-замок должна отвечать нормам ТУ 2293-002-58210788-2004 и иметь размеры, в соответствии с табл.2.

Геометрические размеры замковых пластин

Таблица 2

Диаметр трубы, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
До 89 вкл.	455+2	50+2	1,4+0,2
До 168 вкл	455+2	80+2	1,4+0,2
До 477 вкл.	455+2	100+2	1,4+0,2
До 820 вкл.	455+2	125+2	1,4+0,2
До 1420 вкл.	455+2	150+2	1,4+0,2

1.4 Эпоксидный праймер «ТИАЛ-П» представляет собой двухкомпонентную систему из эпоксидной смолы и отвердителя. По основным характеристикам эпоксидный праймер должен соответствовать нормам ТУ 2293-002-58210788-2004.

2 Оборудование для нанесения покрытия

2.1 Монтаж на сварном стыке манжеты «ТИАЛ-МГП» должен выполняться обученными изолировщиками, имеющими следующее оборудование:

Таблица 3

	Наименование оборудования	Количество для диаметра трубопровода		
		до 426мм	от 426 до 1020мм	от 1020мм
1	Газовая горелка, комплект	1-2	2	2-3
2	Пропановый баллон с редуктором, шт	1-2	2	2-3
3	Соединительный газовый шланг, м	>10	>20	>20
4	Термометр для измерения температур поверхности материалов (до 150° С), шт	1-2	1-2	2-3
5	Прикатывающий ролик, шт в том числе с желобком	1-2 1	2 1	3-4 1-2
6	Термостойкие перчатки, пара	1-2	2	3-4
7	Пескоструйная установка в комплекте с рукавицами, защитным шлемом, очками	1	1	1
8	Шпатель для смешения компонентов эпоксидного праймера	1-2	2	2
9	Валики с ручками для нанесения праймера.	1-2	2	2-3

2.2 Рекомендуемый состав бригады приведен в следующей таблице:

Таблица 4

	Состав бригады	Диаметр трубопровода		
		до 426мм	от 426 до 1020мм	от 1020мм
1	Количество изолировщиков, чел	1-2	2	2-3

3 Подготовка к проведению изоляционных работ

3.1 Привязка технологии нанесения манжеты «ТИАЛ-МГП» к местным условиям может быть отражена в технологических картах, которые должны быть разработаны подрядчиком работ на основе данной Технологической карты с учетом объема, сроков строительства и сменности работ, погодных и географических условий строительства, наличия материальных ресурсов, обеспеченности средствами механизации и контроля, оборудованием и инструментами.

3.2 Перед изоляцией зон сварных стыков труб необходимо:

- ознакомиться с типовыми технологическими картами по нанесению термоусаживающихся манжет «ТИАЛ-МГП» или другими документами, разработанными на их основе;
- подготовить необходимое оборудование, инструменты и иные вспомогательные средства, проверив их пригодность и работоспособность, вскрыть коробки с манжетами, проверить комплектность, если вследствие перепада температур в коробках присутствует конденсат (влага) манжеты и праймер следует просушить.
- подготовить необходимое укрытие для проведения изоляционных работ в ненастную погоду, обеспечивающее защиту рабочей зоны (зоны сварного стыка) от ветра, дождя, снега или других негативных факторов;
- осуществить дополнительные мероприятия, обеспечивающие качество изоляционных работ: подготовить лестницы, настилы под трубой, если в этом есть необходимость, укрытия для хранения изоляционных материалов, средств инструментального контроля, а также материалы для предотвращения загрязнения очищенной поверхности трубы


(например, подготовить полотенца на «липучках» для укрытия очищенной зоны стыка от пыли работающей вблизи установки и уменьшения потерь тепла) и т.п.;

- Обеспечить безопасные условия труда и проведение изоляционных работ в соответствие с РД 09-364-00 Госгортехнадзора России, Постановление № 38 от 23.06.00 г., а также СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» (для операторов - перчатки термостойкие, рабочую одежду и обувь, респиратор для нанесения праймера в палатках (загазованность воздуха определяется по ГОСТ 12.1.005); защитные очки и респираторы для работы с пескоструйной установкой и т.п.).

4 Технология подготовки поверхности для нанесения покрытия

4.1 Предварительная механическая обработка стальной поверхности трубы

Стальную поверхность трубы в области стыка очистить от заусенцев, острых кромок грата с использованием шлифмашины.

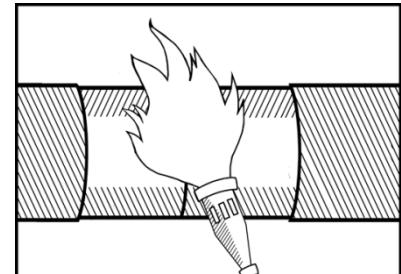

4.2 Нагрев стальной поверхности

Газовой горелкой (или инфракрасными нагревателями) осуществить нагрев стальной поверхности до температуры не менее 60°C , а в зимнее время не менее 90°C для удаления адсорбирующего слоя влаги (рис.1). Проверку температуры поверхности производить термометром не менее чем по 3-м точкам поверхности.

Рис. 1 Сушка изолируемой поверхности.

4.3 Очистка и механическая обработка поверхности

4.3.1 Для пескоструйной очистки следует использовать порошок абразивный (купер-шлак) или сухой, просеянный песок (преимущественно речной), обеспечивающие достижение степени очистки поверхности трубы 2 (по ГОСТ 9.402 -80) или Sa 2 ½ (по ISO 8501-1). Фракционный состав должен быть 0,2-3,0 мм, из них масса зерен размером 0,5-2,5 мм должна составлять не менее 75% общей массы; влажность абразива – не более 1%. После очистки труба должна иметь светло-серый цвет без следов ржавчины и окалины. Шероховатость очищенной стальной поверхности (R_z) должна составлять 40-90 мкм.

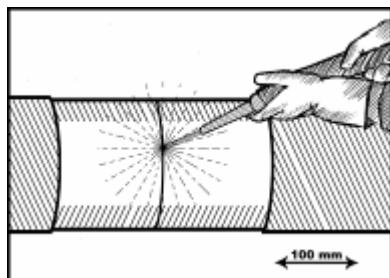


Рис. 2 Механическая обработка поверхности трубы.


4.3.2 Обработать заводское защитное покрытие: срезать кромки полиэтилена базовой изоляции трубы под углом 30° к оси трубы и нанести шероховатость на полиэтиленовом покрытии пескоструйной установкой (либо крупной шкуркой) на расстоянии 100 мм от кромки и с обеих сторон от изолируемого стыка.

4.4 Обдув поверхности

После пескоструйной очистки стыка и нанесения шероховатости на полиэтиленовые кромки, изолируемая поверхность трубы (металл и полиэтиленовое покрытие) обдувается сжатым воздухом, а при наличии масляных пятен (пленки) обезжиривается ветошью, смоченной ацетоном.

5. Нагрев изолируемой поверхности перед нанесением праймера

5.1 Перед нанесением праймера, подготовленную в соответствии с пп.4.1-4.4 поверхность (сталь и полиэтилен) повторно нагревают пламенем газовой горелки (или инфракрасными нагревателями) до температуры $90+5^{\circ}\text{C}$. **Поверхность (сталь и полиэтилен) должна быть данной температуры в момент нанесения манжеты.** Пропановые горелки должны обеспечивать нагрев поверхности не коптящим пламенем длиной 300-500 мм и «контактным пятном» диаметром 150-200 мм.

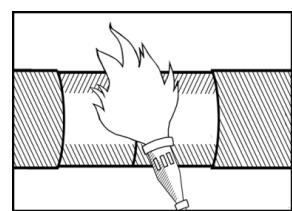

5.2 Прогретая поверхность должна быть без копоти, что достигается правильной регулировкой пламени горелок. При возникновении копоти необходимо ее удалить ветошью и повторно нагреть поверхность.

6 Подготовка праймера

6.1 Емкости с компонентами эпоксидного праймера должны храниться в оригинальной (заводской) упаковке при температуре от +5 до +40°C в местах, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей. Смешивание компонентов праймера следует осуществлять при температуре компонентов не ниже +10°C, для чего их обязательно нужно выдержать в течении не менее 24-х часов в теплом помещении.

6.2 Непосредственно перед нанесением праймера на подготовленную поверхностьстыка, емкость с компонентом Б перелить в емкость с компонентом А и тщательно перемешать шпателем до получения однородной массы.

6.3 **Продолжительность жидкой фазы праймера** после смешивания компонентов в зависимости от температуры окружающего воздуха приведена в табл.5.

Таблица 5

Температура воздуха, °C	15 - 25	25 - 35
Продолжительность жидкой фазы праймера не менее, мин	25	15

6.4 Праймер должен быть полностью нанесен на поверхностьстыка в течение продолжительности жидкой фазы. При производстве работ **при отрицательных температурах воздуха** готовый праймер должен быть **немедленно нанесен** на подготовленную зонустыка.

7 Нанесение праймера

7.1 Подготовленный в соответствии с п.6 праймер нанести поролоновыми валиками равномерным слоем на стальную поверхностьстыка. Выливать праймер из емкости при его нанесении на трубу следует небольшими порциями, равномерно распределяя его по всей поверхности. Особое внимание обращать на равномерность нанесения праймера в нижней части трубы и зоне сварного швастыка.

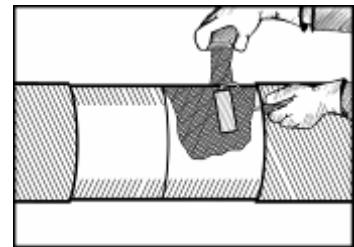


Рис. 4. Нанесение праймера

Примечание: **При использовании инфракрасных нагревателей и температуре окружающего воздуха ниже -15°C**, для нагрева трубы, необходимо подсушивать праймер до полного отверждения - отсутствие отлипа (около 2x минут). Работы выполняются легким желтым пламенем пропановой горелки без форсажа. Сушка праймера ускоряет реакцию отверждения, способствует образованию адгезионных связей и поддерживает рабочую температуру поверхности для нанесения манжеты в необходимом диапазоне температур.

8 Монтаж термоусаживающейся манжеты

8.1 Подготовка полотна ленты

8.1.1 Перед нанесением полотно манжеты должны быть проверено на предмет отсутствия на внутренней поверхности влажности, при ее наличии ленту необходимо осушить.

8.1.2 На одном из концов манжеты срезать 2 угла с размерами 50 мм по длине и 15-25 мм по ширине полотна манжеты. Если лента поставляется в рулоне, то перед монтажом отрезать требуемую длину полотна ленты в зависимости от Ø изолируемой трубы, в соответствии с Приложением №1


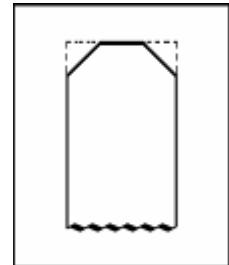


Рис.5 Схема реза углов манжеты.

8.2 Установка манжеты на трубу

8.2.1 Перед нанесением снять с манжеты антиадгезионную пленку.

Манжету монтировать вокруг трубы полиэтиленовым слоем наверх, а kleевым слоем – к трубе. **Нахлест концов манжеты друг на друга должен быть не менее 50 мм и располагаться на уровне 10 или 14 часов по образующей трубы.**

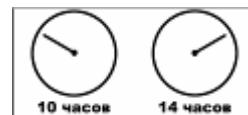

8.2.2 Конец манжеты с обрезанными углами прогреть пламенем горелки со стороны kleевого слоя, не допуская усадки полиэтилена, а затем прижать ленту к праймированной поверхности трубы, располагая маркировочную надпись на манжете над сварным швом. **Манжета должна перекрывать заводское покрытие трубы с обеих сторон от сварного шва не менее чем на 50 мм.** Следует следить за тем, чтобы будущий нахлест концов манжеты и замковая пластина не располагались над продольным или спиральным сварным швом трубы.

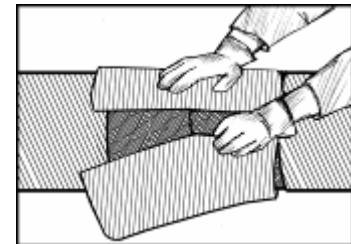


Рис.6. Установка ленты на трубу.

8.2.3 Второй оператор должен держать манжету таким образом, чтобы она провисающей частью не касалась земли, воды или снежного покрова. Обернуть полотно манжеты вокруг изолируемого стыка. Второй конец манжеты прогреть горелкой со стороны kleевого слоя и прижать к первому концу на трубе с нахлестом **не менее 50 мм (см. Прил.№1).**

8.2.4 Замковую пластину прогреть мягким желтым пламенем со стороны kleевого слоя до появления блеска, затем установить непосредственно на нахлест концов манжеты kleевым слоем вниз так, чтобы линия нахлеста проходила под серединой замковой пластины (рис.7). После установки замковой пластины кратковременно прогреть ее пропановой горелкой (возвратно-поступательными движениями руки вдоль трубы), периодически приглаживая ее рукой в перчатке или прикатывающим роликом, не допуская образования складок и пузырей.

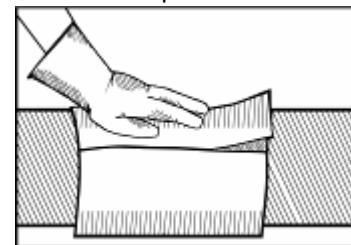


Рис.7. Установка замковой пластины.

8.2.5 После установки замковой пластины, необходимо произвести ее прикатку силиконовым роликом для удаления из-под нее возможных пузырей воздуха и выравнивания всего материала. При появлении складок следует проводить их разглаживание прикатывающим роликом от центра к ближайшему краю, слегка подогревая «холодные» места пластины по ходу удаления складки или воздушного пузыря.

8.3 Усадка манжеты

8.3.1 Термоусадку манжеты производят сразу после установки замковой пластины. Усадку производить газовой горелкой, используя возвратно-поступательные движения по всему периметру.

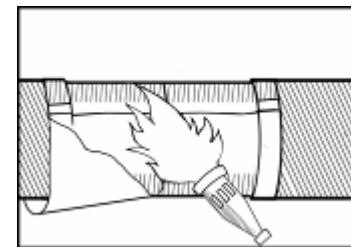


Рис.8 Усадка ленты.

8.3.2 Усадку проводить **с края манжеты** для труб диаметром менее 219 мм включительно. Манжеты устанавливать на трубу **без провиса**. Свыше 219 мм усадку проводить **от середины** манжеты к краям, используя возвратно-поступательные движения по всему периметру трубы. Мягкое широкое пламя должно непрерывно перемещаться, не останавливаясь на одном месте более 2 секунд во избежание пережога.

8.3.3 Перемещающееся пламя следует направлять на не полностью прогретые участки, в первую очередь с подветренной стороны, которые по мере их прогрева и усадки дают более равномерное натяжение прогретой части манжеты, уменьшая складки.

8.3.4 После плотного обжатия манжетой всей поверхности изолируемого стыка продолжать нагрев манжеты для завершения ее полной усадки. Показателем завершения усадки является выступление адгезива из-под краев манжеты не менее чем на 3-4 мм. Кроме того, рекомендуется проверять степень расплавления термоплавкого адгезива. Для этого надавить пальцем на манжету с небольшим усилием под углом к поверхности трубы. Образовавшаяся складка должна разгладиться самостоятельно после снятия усилия.

8.3.5 Не дав манжете остывать и потерять эластичность и мягкость, следует ее прокатать роликом для удаления из-под нее возможных воздушных пузырей, обратив особое внимание на нахлест концов манжеты, зоны поперечного и спирального швов и «переход» к заводскому покрытию. В случае достижения равномерного и одновременно интенсивного нагрева, манжета усаживается без образования воздушных пузырей и гофр. Если же под манжетой образуется воздушный пузырь, то следует выдавливать его роликом к ближайшему краю манжеты (вверх и вбок), при необходимости кратковременно прогревая «холодные» участки манжеты на пути его удаления.

Для удаления воздушных пузырей из зоны усиления поперечного и спирального сварных швов необходимо использовать прикатывающий силиконовый ролик с желобком.

8.3.6 После усадки манжеты, продолжать прогревать её по всему периметру в течении 5-10 минут, для более полного взаимодействия термоплавкого адгезива и нанесённого на изолируемую поверхность праймера.

9 Определение качества нанесения манжеты

9.1 Нанесение манжеты считается качественным, если:

- Термоусаживающаяся манжета плотно охватывает изолируемую поверхность металла и заводского покрытия трубы и не имеет пузырей, гофр, складок и следов прожога.
- Через изоляцию проступает профиль сварного шва трубы, рельеф кромок заводского покрытия и нахлеста ленты.
- По завершению термоусадки манжеты адгезив должен выступать из-под манжеты, образуя ровный сплошной слой не менее 3-4 мм с обеих сторон.
- Манжета перекрывает заводское покрытие не менее чем на 50 мм с обеих сторон от стыка.

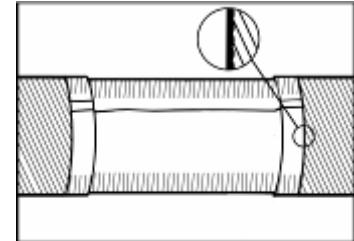


Рис.9 Вид качественной изоляции стыка.

9.2. Завершение формирования покрытия и достижение им показателей, предусмотренных Техническими условиями, происходит в течение 24-х часов после нанесения манжеты. Только после истечения этого времени возможна инструментальная проверка показателей адгезии, диэлектрической сплошности и толщины покрытия.

Частота инструментального контроля адгезии манжеты к стали и заводскому покрытию определяется Заказчиком. Результаты инструментального контроля адгезии манжеты к трубе и заводскому покрытию должны заноситься в журнал изоляционных работ.

Места повреждений манжет при проведении замера адгезии должны быть отремонтированы в соответствии с требованиями нормативных документов. Ремонт должен быть произведен ремонтными материалами фирмы ООО «ПФК Техпрокомплект» (ремонтный заполнитель «ТИАЛ-З» и ремонтная армированная лента «ТИАЛ-Р»).

Приложение 1

**Рекомендуемые размеры манжет «ТИАЛ-МГП», замковых пластин «ТИАЛ-ЗП»
и величины нахлеста концов манжеты в зависимости от Ø труб.**

Наружный диаметр трубы, мм.	Толщина манжеты «ТИАЛ-МГП» (в транспортном состоянии), мм	Длина манжеты «ТИАЛ-МГП», м.	Размер «ТИАЛ-ЗП»		Нахлест концов манжеты «ТИАЛ-МГП», мм При монтаже
			Длина, мм	Ширина, мм	
57	1,4	0,25	455+2	50+2	без провиса
89		0,35		80+2	
108		0,42			
114		0,45			
159		0,62			
168		0,62			
219		0,80			
255		0,90			
273		1,00			
325		1,20			
377	1,8	1,38	100+2		60-80
426		1,55			
477		1,70			
530		1,90			
630		2,20			
720	2,0	2,50	125+2		80-100
820		2,85			
1020		3,50			
1220	2,4	4,15	150+2		100-120
1420		4,80			

Примечание: по согласованию с Заказчиком допускается изготовление манжет «ТИАЛ-МГП» других геометрических размеров.